

Руководство по эксплуатации

Преобразователь давления с
металлической измерительной
ячейкой

VEGABAR 81

Ведомое устройство для электронного
дифференциального давления



Document ID: 45049

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
<https://metrica-markt.ru/vega> || Эл. почта: info@metrica-markt.ru



VEGA

Содержание

1	О данном документе.....	4
1.1	Функция	4
1.2	Целевая группа.....	4
1.3	Используемые символы.....	4
2	В целях безопасности.....	6
2.1	Требования к персоналу	6
2.2	Надлежащее применение	6
2.3	Предупреждение о неправильном применении	6
2.4	Общие указания по безопасности	6
2.5	Соответствие EU	7
2.6	Рекомендации NAMUR	7
2.7	Экологическая безопасность.....	7
3	Описание изделия	8
3.1	Состав.....	8
3.2	Принцип работы	9
3.3	Дополнительные процедуры очистки	11
3.4	Упаковка, транспортировка и хранение.....	12
3.5	Принадлежности	12
4	Монтаж	14
4.1	Общие указания.....	14
4.2	Указания для применения на кислороде	16
4.3	Вентиляция и выравнивание давления	16
4.4	Комбинация ведущего и ведомого устройств	18
4.5	Измерение уровня	20
4.6	Измерение дифференциального давления.....	20
4.7	Измерение межфазного уровня.....	21
4.8	Измерение плотности	22
4.9	Измерение уровня с компенсацией плотности.....	23
4.10	Выносной корпус.....	25
5	Подключение к источнику питания.....	26
5.1	Подготовка к подключению	26
5.2	Подключение	27
5.3	Однокамерный корпус	28
5.4	Выносной корпус при исполнении IP68 (25 bar).....	29
5.5	Пример подключения.....	31
6	Начальная установка с помощью модуля индикации и настройки	32
6.1	Параметрирование - Расширенная настройка	32
6.2	Обзор меню	45
7	Диагностика, управление имуществом (Asset Management) и сервис.....	49
7.1	Содержание в исправности	49
7.2	Устранение неисправностей	49
7.3	Замена блока электроники	50
7.4	Замена рабочего узла у исполнения IP68 (25 bar)	50
7.5	Действия при необходимости ремонта	51
8	Демонтаж.....	52

8.1	Порядок демонтажа	52
8.2	Утилизация	52
9	Приложение	53
9.1	Технические данные	53
9.2	Размеры	62
9.3	Защита прав на интеллектуальную собственность	70
9.4	Товарный знак	70



Указания по безопасности для Ex-зон

Для Ex-применений следует соблюдать специальные указания по безопасности, которые прилагаются к каждому устройству в Ex-исполнении и являются составной частью данного руководства по эксплуатации.

Редакция: 2021-03-31

1 О данном документе

1.1 Функция

Данное руководство содержит необходимую информацию для монтажа, подключения и начальной установки устройства, а также важные указания по обслуживанию, устранению неисправностей, замене частей и безопасности пользователя. Перед вводом устройства в эксплуатацию прочитайте руководство по эксплуатации и храните его поблизости от устройства как составную часть устройства, доступную в любой момент.

1.2 Целевая группа

Данное руководство по эксплуатации предназначено для обученного персонала. При работе персонал должен иметь и исполнять изложенные здесь инструкции.

1.3 Используемые символы



ID документа

Этот символ на титульном листе данного руководства обозначает идентификационный номер документа. Данный но загрузить посредством ввода ID документа на



Информация, указание, рекомендация: Символ обозначает дополнительную полезную информацию и советы по работе с устройством.



Указание: Символ обозначает указания по предупреждению неисправностей, сбоев, повреждений устройства или установки.



Осторожно: Несоблюдение обозначенной этим символом инструкции может привести к причинению вреда персоналу.



Предостережение: Несоблюдение обозначенной этим символом инструкции может привести к причинению серьезного или смертельного вреда персоналу.



Опасно: Несоблюдение обозначенной этим символом инструкции приведет к причинению серьезного или смертельного вреда персоналу.



Применения Ex

Символ обозначает специальные инструкции для применений во взрывоопасных средах.



Список

Ненумерованный список не подразумевает определенного порядка действий.



Порядок действий

Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий.

**Утилизация батарей**

Этот символ обозначает особые указания по утилизации батарей и аккумуляторов.

2 В целях безопасности

2.1 Требования к персоналу

Все описанные в данной документации действия и процедуры должны выполняться только обученным персоналом, допущенным к работе с прибором.

При работе на устройстве и с устройством необходимо всегда носить требуемые средства индивидуальной защиты.

2.2 Надлежащее применение

VEGABAR 81 как ведомое устройство является частью электронной системы измерения дифференциального давления.

Область применения см. в гл. "Описание".

Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и в дополнительных инструкциях.

2.3 Предупреждение о неправильном применении

При не соответствующем требованиям или назначению использовании этого изделия могут возникать связанные с применением опасности, например переполнение емкости из-за неправильного монтажа или настройки, вследствие чего может быть нанесен ущерб персоналу, оборудованию или окружающей среде, а также защитным свойствам прибора.

2.4 Общие указания по безопасности

Устройство соответствует современному уровню техники с учетом общепринятых требований и норм. Устройство разрешается эксплуатировать только в исправном и технически безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство. При применении в агрессивных или коррозионных средах, где сбой устройства может привести к опасности, лицо, эксплуатирующее устройство, должно соответствующими мерами убедиться в правильной работе устройства.

При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в данном руководстве указания по безопасности, действующие требования к монтажу электрооборудования, а также нормы и условия техники безопасности.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в данном руководстве, может осуществляться только персоналом, уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки или изменения категорически запрещены. Из соображений безопасности, могут применяться только указанные производителем принадлежности.

Для исключения опасностей, следует также учитывать нанесенные на устройство маркировки и указания по безопасности.

2.5 Соответствие EU

Устройство исполняет требования, установленные соответствующими директивами Европейского союза. Знаком CE мы подтверждаем соответствие устройства этим директивам.

Декларацию соответствия EU можно найти на нашей домашней странице.

Устройство с такой конструкцией присоединений, в случае эксплуатации при давлениях процесса ≤ 200 бар, не подлежит действию Директивы EU для оборудования под давлением.¹⁾

2.6 Рекомендации NAMUR

Устройство как ведомое устройство является частью электронной системы измерения дифференциального давления. Оно исполняет рекомендации NAMUR соответствующего ведущего устройства.

2.7 Экологическая безопасность

Защита окружающей среды является одной из наших важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование комплекса мер по защите окружающей среды.

Защите окружающей среды будет способствовать соблюдение рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного руководства:

- Глава " Упаковка, транспортировка и хранение"
- Глава " Утилизация"

¹⁾ Исключение: исполнения с диапазонами измерения от 250 бар, подлежащие действию Директивы EU для оборудования под давлением.

3 Описание изделия

3.1 Состав

Комплект поставки

Комплект поставки включает:

- Преобразователь давления VEGABAR 81 - ведомое устройство
- Готовый соединительный кабель, кабельный ввод прилагается

В комплект поставки также входит:

- Документация
 - Руководство по быстрой начальной установке
 - Сертификат проверки преобразователя давления
 - Инструкции для дополнительного оснащения прибора (при наличии дополнительного оснащения)
 - "Указания по безопасности" (дополнительные инструкции по эксплуатации для взрывозащищенных исполнений)
 - При необходимости, прочая документация



Информация:

В руководстве по эксплуатации описываются также особенности устройства, которые могут быть выбраны как опции. Поставляемое исполнение исходит из спецификации заказа.

Сфера действия данного руководства по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации действует для следующих исполнений устройства.

Ведомое устройство:

- Аппаратная версия 1.0.0 и выше
- Версия ПО 1.0.0 и выше

Ведущее устройство:

- Аппаратная версия 1.0.0 и выше
- Версия ПО 1.3.6 и выше



Примечание:

Аппаратную версию и версию ПО устройства можно найти:

- На типовой табличке блока электроники
- В операционном меню "Инфо"

Типовая табличка

Типовая табличка содержит важные данные для идентификации и применения прибора:



Рис. 1: Данные на типовой табличке устройства (пример)

- 1 Код изделия
- 2 Поле для сертификационных данных
- 3 Технические данные
- 4 Серийный номер устройства
- 5 QR-код
- 6 Символ класса защиты прибора
- 7 Идент. номера документации

Поиск устройства по серийному номеру

Типовая табличка содержит серийный номер прибора. По серийному номеру на нашей домашней странице можно найти следующие данные для прибора:

- Код изделия (HTML)
- Дата отгрузки с завода (HTML)
- Особенности устройства в соответствии с заказом (HTML)
- Руководство по эксплуатации и руководство по быстрой начальной установке в редакции на момент поставки прибора (PDF)
- Данные датчика в соответствии с заказом - для замены электроники (XML)
- Протокол испытаний (PDF) - опция

На сайте " в поле поиска введите серийный номер устр

Эти данные также можно получить через приложение на смартфоне:

- Загрузите приложение VEGA Tools из " Apple App Store" или " Google Play Store".
- Сканируйте матричный код с таблички устройства или
- вручную введите серийный номер в приложение.

3.2 Принцип работы

Область применения

Преобразователь давления VEGABAR 81 применяется в любых промышленных отраслях для измерения следующих типов давления.

- Избыточное давление
- Абсолютное давление
- Вакуум

Измеряемые среды

Измеряемые среды - газы, пары и жидкости.

Соответствующие условиям процесса изолирующие диафрагмы VEGABAR 81 обеспечивают измерение также на агрессивных и горячих жидкостях.

Измеряемые величины

Электронное измерение дифференциального давления применяется для измерения следующих параметров процесса:

- Уровень
- Расход
- Дифференциальное давление
- Плотность
- Межфазный уровень
- Уровень с компенсацией плотности

Электронное дифференциальное давление

Ведомое устройство VEGABAR 81 комбинируется с подходящим ведущим устройством из того же типа устройства. Ведущее и ведомое устройства составляют электронную систему измерения дифференциального давления.



Информация:

Датчики в исполнении с типом давления "относительное давление, с климатической компенсацией", а также с "2-камерным корпусом" не подходят для подключения ведомого устройства.

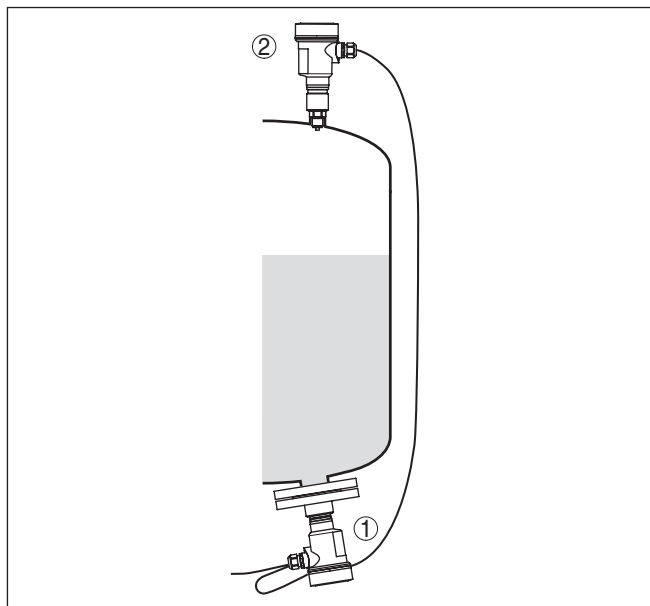


Рис. 2: Пример: Электронное дифференциальное давление для измерения уровня в емкости под давлением

1 VEGABAR 81

2 VEGABAR 81, ведомое устройство

Датчики соединяются друг с другом посредством экранированного четырехпроводного кабеля. Измеренное значение ведомого устройства считывается и используется для расчета. Питание и параметрирование осуществляется через ведущее устройство.

Дальнейшую информацию см. " Комбинация ведущего и ведомого устройств" в этом руководстве по эксплуатации.

Типы давления

Относительное давление: Измерительная ячейка открыта к атмосфере, давление окружающей среды обнаруживается и компенсируется в измерительной ячейке и поэтому не оказывает влияния на измеренное значение.

Абсолютное давление: Измерительная ячейка вакуумированная и закрытая. Давление окружающей среды не компенсируется и поэтому влияет на измеренное значение.

Типы давления

Относительное давление: Измерительная ячейка открыта к атмосфере, давление окружающей среды обнаруживается и компенсируется в измерительной ячейке и поэтому не оказывает влияния на измеренное значение.

Абсолютное давление: Измерительная ячейка вакуумированная и закрытая. Давление окружающей среды не компенсируется и поэтому влияет на измеренное значение.

Принцип уплотнения

Измерительная система полностью заваренная и тем самым герметизированная от процесса.

Подходящее уплотнение для присоединения к процессу обеспечивается при монтаже на месте применения. Уплотнение, в зависимости от типа присоединения, может быть также в комплекте поставки, см. гл. " Технические данные", " Материалы и вес".

3.3 Дополнительные процедуры очистки

VEGABAR 81 поставляется также в исполнении " Без масла, жира и силикона". Такие устройства проходят специальную процедуру очистки для удаления масел, жиров и прочих нарушающих сцепление лака веществ.

Очистка производится на всех контактирующих с процессом деталях, а также на доступных снаружи поверхностях. Для сохранения степени чистоты сразу же после процедуры очистки производится упаковка в пластиковую пленку. Степень чистоты сохраняется, пока устройство находится в невскрытой оригинальной упаковке.



Осторожно!

VEGABAR 81 в этом исполнении не может применяться на кислороде. Для этого устройства имеют специальное исполнение " Без масла, жира и силикона - для применений на кислороде".

3.4 Упаковка, транспортировка и хранение

Упаковка

Прибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным транспортным требованиям проверено согласно ISO 4180.

Упаковка прибора состоит из экологически безвредного и поддающегося переработке картона. Для упаковки приборов в специальном исполнении также применяются пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на специальных перерабатывающих предприятиях.

Транспортировка

Транспортировка должна выполняться в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких указаний может привести к повреждению прибора.

Осмотр после транспортировки

При получении доставленное оборудование должно быть незамедлительно проверено в отношении комплектности и отсутствия транспортных повреждений. Установленные транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть оформлены в соответствующем порядке.

Хранение

До монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения.

Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие условия хранения:

- Не хранить на открытом воздухе
- Хранить в сухом месте при отсутствии пыли
- Не подвергать воздействию агрессивных сред
- Защитить от солнечных лучей
- Избегать механических ударов

Температура хранения и транспортировки

- Температура хранения и транспортировки: см. "Приложение - Технические данные - Условия окружающей среды"
- Относительная влажность воздуха 20 ... 85 %

Подъем и переноска

При весе устройств свыше 18 кг (39.68 lbs), для подъема и переноски следует применять предназначенные и разрешенные для этого приспособления.

3.5 Принадлежности

Инструкции для имеющихся принадлежностей можно найти в разделе загрузок на нашей домашней странице.

Защитный кожух

Защитный колпак предохраняет корпус датчика от загрязнения и сильного нагрева из-за солнечных лучей.

Фланцы

Резьбовые фланцы могут иметь различное исполнение в соответствии со следующими стандартами: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

**Приварные штуцеры,
резьбовые и гигиениче-
ские адаптеры**

Приварные штуцеры служат для присоединения устройства к процессу, резьбовые и гигиенические адаптеры - для простой адаптации устройств со стандартным резьбовым присоединением к типам присоединения, например гигиеническим, на стороне процесса.

4 Монтаж

4.1 Общие указания

Условия процесса



Примечание:

Для обеспечения безопасности, устройство должно эксплуатироваться только в пределах допустимых условий процесса. Соответствующие данные см. в гл. " *Технические данные*" этого руководства по эксплуатации или на типовой табличке.

Поэтому до монтажа устройства нужно убедиться, что все части устройства, которые будут находиться в процессе, применимы для данных условий процесса.

К таким частям относятся:

- Активная чувствительная часть
- Присоединение к процессу
- Уплотнение к процессу

Особо учитываемые условия процесса:

- Давление процесса
- Температура процесса
- Химические свойства среды
- Абразивные и механические воздействия

Защита от влажности

Для защиты устройства от проникновения влаги использовать следующие меры:

- Использовать подходящий кабель (см. гл. " *Подключение к источнику питания*")
- Туго затянуть кабельный ввод или штекерный разъем.
- Соединительный кабель перед кабельным вводом или штекерным разъемом провести вниз

Это необходимо, прежде всего, при монтаже на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью, например из-за моечных процессов, и на емкостях с охлаждением или подогревом.



Примечание:

Убедитесь, что во время установки и обслуживания внутрь устройства не может попасть влага или загрязнение.

Для соблюдения степени защиты устройства крышка устройства при эксплуатации должна быть закрыта и, соответственно, застопорена.

Ввертывание

Приборы с резьбовым присоединением следует ввертывать подходящим гаечным ключом за шестигранник присоединения.

Размер ключа см. гл. " *Размеры*".



Внимание!

Запрещается ввертывать прибор, держа его за корпус или электрические разъемы! В противном случае, в зависимости

от исполнения, при затягивании можно повредить, например, вращательную механику корпуса.

Вибрации

Исключите возможность повреждения устройства из-за боковых сил, например вибраций. Для этого устройства с резьбовым присоединением G $\frac{1}{2}$ из пластмассы рекомендуется на месте применения укрепить подходящим держателем измерительного устройства.

В случае сильных вибраций на месте применения, рекомендуется использовать датчик с выносным корпусом, см. гл. " *Выносной корпус*".

Допустимое давление процесса (MWP) для устройства

Допустимый диапазон давления процесса обозначен на типовой табличке устройства как "MWP" (Maximum Working Pressure - максимальное рабочее давление), см. п. " *Состав*". Давление MWP учитывает самое слабое по давлению звено в сочетании измерительной ячейки и присоединения к процессу и может быть приложено длительно. Значение MWP дается при нормальной температуре +20 °C (+68 °F). Оно действует также, когда, в зависимости от заказа, установлена измерительная ячейка с более высоким измерительным диапазоном, чем допустимый диапазон давления у присоединения к процессу.

Чтобы не возникало повреждения устройства, испытательное давление может только кратковременно превышать указанное значение MWP в 1,5 раза при нормальной температуре. При этом следует учитывать данные номинального давления присоединения и перегрузки измерительной ячейки (см. гл. " *Технические данные*").

Допустимый диапазон давления может также ограничиваться, согласно применимой норме, температурным снижением номинальных параметров присоединения к процессу, например фланцев.

Допустимое давление процесса (MWP) для монтажных принадлежностей

Допустимый диапазон давления процесса указан на типовой табличке устройства. Устройство может эксплуатироваться с этим диапазоном давления, только если используемые монтажные принадлежности также соответствуют этим значениям. Убедитесь, что применяемые фланцы, приварные штуцеры, зажимные кольца зажимных присоединений, уплотнения и т.д. исполняют эти значения.

Предельные температуры

При высоких температурах процесса температура окружающей среды часто также бывает повышенной. Пределы температуры окружающей среды корпуса электроники и соединительного кабеля, указанные в п. " *Технические данные*", не должны превышать.

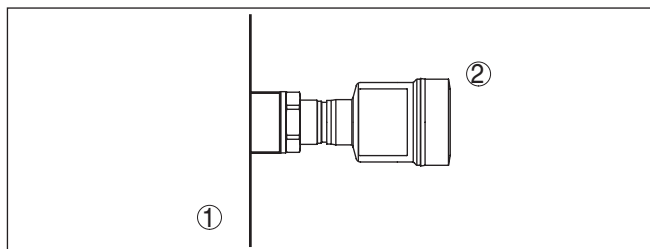


Рис. 3: Диапазоны температуры

- 1 Температура процесса
2 Температура окружающей среды

Применение на кислороде

4.2 Указания для применения на кислороде

Реакция кислорода и других газов с маслами, жирами и пластмассами может привести к взрыву. Поэтому необходимо принять следующие меры:

- Все компоненты установки, например измерительные устройства, должны быть очищены в соответствии с требованиями принятых стандартов и норм.
- При применении на кислороде, в зависимости от материала уплотнения, нельзя превышать определенные максимальные температуры и давления, см. гл. "Технические данные"



Опасность!

Полиэтиленовую пленку, в которую запаян датчик в исполнении для применения на кислороде, можно снимать только непосредственно перед монтажом прибора. После удаления защиты на присоединении становится виден знак "O₂". Следует исключить попадание масла, жира или грязи на прибор. Взрывоопасно!

Функция фильтрующего элемента

4.3 Вентиляция и выравнивание давления

Фильтрующий элемент в корпусе с электроникой имеет следующие функции:

- Вентиляция корпуса электроники
- Компенсация атмосферного давления (при диапазонах измерения относительного давления)



Осторожно!

Через фильтрующий элемент выравнивание давления достигается с временной задержкой. Поэтому при быстром открытии/закрытии крышки корпуса возможно изменение измеренного значения в течение прибл. 5 сек на величину до 15 мбар.

Чтобы вентиляция действовала, фильтрующий элемент должен быть всегда свободен от отложений. При горизонтальном монтаже, для лучшей защиты фильтрующего элемента от

отложения осадка, поверните корпус, так чтобы фильтрующий элемент после монтажа прибора смотрел вниз.



Осторожно!

Для очистки не использовать очистку под высоким давлением. В противном случае фильтрующий элемент может быть поврежден, и в корпус будет попадать влага.

Далее описано, как устроен фильтрующий элемент у отдельных исполнений устройства.

Положение фильтрующего элемента

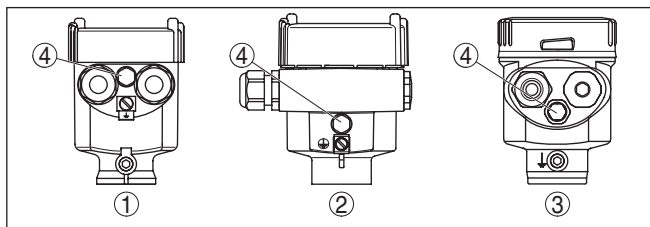


Рис. 4: Положение фильтрующего элемента у исполнений не-Ex и Ex ia

- 1 Пластик, нержавеющая сталь (точное литье)
- 2 Алюминиевый корпус
- 3 Корпус из нержавеющей стали (электрополированный)
- 4 Фильтрующий элемент

У следующих устройств вместо фильтрующего элемента установлена заглушка:

- Устройства в исполнении со степенью защиты IP66/IP68 (1 bar) - вентиляция через капилляр в постоянно соединенном кабеле
- Устройства на абсолютное давление

Позиция фильтрующего элемента у исполнения Ex d

→ Для лучшей защиты фильтрующего элемента от отложения осадка, поверните металлическое кольцо, так чтобы фильтрующий элемент после монтажа прибора смотрел вниз.

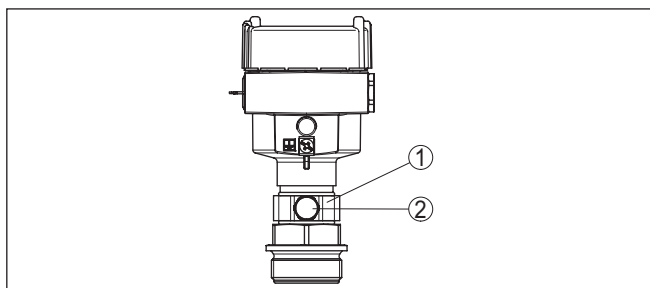


Рис. 5: Положение фильтрующего элемента - исполнение Ex d

- 1 Поворотное металлическое кольцо
- 2 Фильтрующий элемент

У устройств на абсолютное давление вместо фильтрующего элемента установлена заглушка.

Устройства со второй линией защиты

У устройств с газонепроницаемой втулкой (второй линией защиты) рабочий узел полностью герметизирован. Применяется измерительная ячейка абсолютного давления, поэтому вентиляция не требуется.

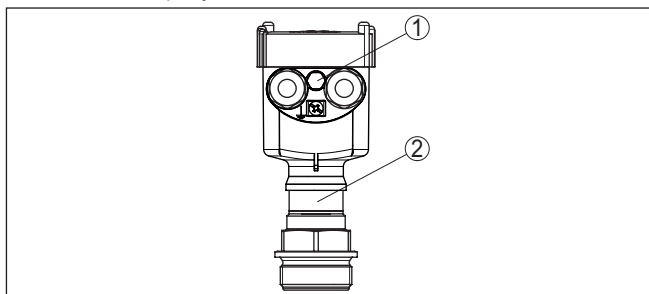


Рис. 6: Положение фильтрующего элемента - газонепроницаемая втулка
1 Фильтрующий элемент

Позиция фильтрующего элемента у исполнения IP69K

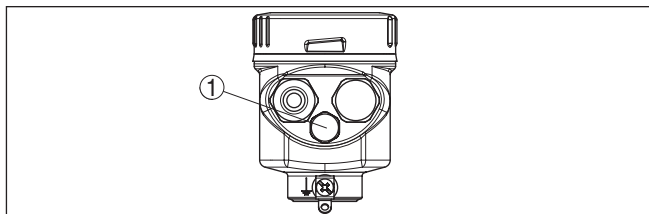


Рис. 7: Положение фильтрующего элемента - исполнение IP69K
1 Фильтрующий элемент

У устройств на абсолютное давление вместо фильтрующего элемента установлена заглушка.

4.4 Комбинация ведущего и ведомого устройств

В принципе, допускаются все комбинации датчиков в пределах этого типа устройства. При этом должны выполняться следующие условия:

- Конфигурация датчика применима для электронного дифференциального давления.
- Оба датчика предназначены для идентичного типа давления, т.е. для относительного/относительного или абсолютного/абсолютного давления.
- Ведущее устройство измеряет более высокое давление.
- Измерительная схема построена, как показано в следующих главах.

Измерительный диапазон каждого датчика выбирается в соответствии с местом измерения. При этом следует учитывать максимальное рекомендуемое изменение диапазона (Turn Down), см. гл. "Технические данные". Измерительные диапазоны

ведущего и ведомого устройств не обязательно должны совпадать.

Результат измерения = измеренное значение ведущего (полное давление) - измеренное значение ведомого (статическое давление)

В зависимости от задачи измерения могут составляться индивидуальные комбинации, см. следующие примеры:

Пример: Большая емкость

Данные

Задача: измерение уровня

Среда: вода

Высота емкости: 12 м, гидростатическое давление = $12 \text{ м} \times 1000 \text{ кг/м}^3 \times 9,81 \text{ м/с}^2 = 117,7 \text{ кПа} = 1,18 \text{ бар}$

Избыточное давление: 1 бар

Полное давление: $1,18 \text{ бар} + 1 \text{ бар} = 2,18 \text{ бар}$

Выбор устройств

Номинальный диапазон измерения ведущего: 2,5 бар

Номинальный диапазон измерения ведомого: 1 бар

Turn Down: $2,5 \text{ бар} / 1,18 \text{ бар} = 2,1 : 1$

Пример: Малая емкость

Данные

Задача: измерение уровня

Среда: вода

Высота емкости: 500 мм, гидростатическое давление = $0,50 \text{ м} \times 1000 \text{ кг/м}^3 \times 9,81 \text{ м/с}^2 = 4,9 \text{ кПа} = 0,049 \text{ бар}$

Избыточное давление: 350 мбар = 0,35 бар

Полное давление: $0,049 \text{ бар} + 0,35 \text{ бар} = 0,399 \text{ бар}$

Выбор устройств

Номинальный диапазон измерения ведущего: 0,4 бар

Номинальный диапазон измерения ведомого: 0,4 бар

Turn Down: $0,4 \text{ бар} / 0,049 \text{ бар} = 8,2 : 1$

Пример: Измерительная диафрагма в трубе

Данные

Задача: измерение дифференциального давления

Среда: газ

Статическое давление: 0,8 бар

Дифференциальное давление на диафрагме: 50 мбар = 0,050 бар

Полное давление: $0,8 \text{ бар} + 0,05 \text{ бар} = 0,85 \text{ бар}$

Выбор устройств

Номинальный диапазон измерения ведущего: 1 бар

Номинальный диапазон измерения ведомого: 1 бар

Turn Down: $1 \text{ бар} / 0,050 \text{ бар} = 20 : 1$

Выдаваемые измеренные значения

Результат измерения (уровень, разность давлений), а также значение ведомого устройства (статическое или избыточное)

давление) выдается датчиком, в зависимости от исполнения, как сигнал 4 ... 20 mA или цифровой сигнал HART, Profibus PA или Foundation Fieldbus.

4.5 Измерение уровня

Измерительная схема

Соблюдайте следующие указания по измерительной схеме:

- Ведущее устройство монтировать ниже уровня Min.
- Ведущее устройство монтировать в удалении от выпуска.
- Ведущее устройство монтировать так, чтобы оно было защищено от импульсов давления при работе мешалок.
- Ведомое устройство монтировать выше уровня Max.
- Ведомое устройство монтировать в удалении от потока загрузки.

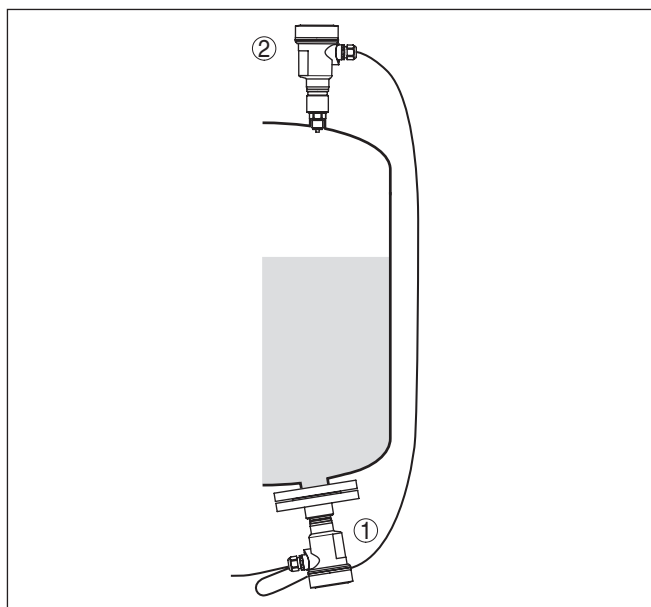


Рис. 8: Схема для измерения уровня в емкости под давлением

- 1 VEGABAR 81, ведущее устройство
- 2 VEGABAR 81, ведомое устройство

4.6 Измерение дифференциального давления

Измерительная схема

Учитывать, например для газов, следующие указания по измерительной схеме:

- Устройства монтировать выше места измерения

В этом случае возможный конденсат будет стекать в рабочую линию.

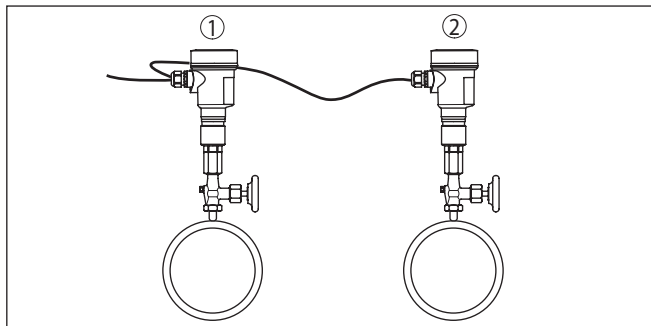


Рис. 9: Измерительная схема для измерения дифференциального давления газов в трубопроводах

- 1 VEGABAR 81, ведущее устройство
- 2 VEGABAR 81, ведомое устройство

4.7 Измерение межфазного уровня

Измерительная схема

Условия для работающего измерения:

- Емкость с переменным уровнем
- Среды с постоянной плотностью
- Раздел фаз всегда между точками измерения
- Общий уровень всегда выше верхней точки измерения

Монтажное расстояние h между двумя датчиками должно составлять не менее 10 %, а лучше 20 %, от конечного значения измерительного диапазона датчика. Большее расстояние повышает точность измерения межфазного уровня.

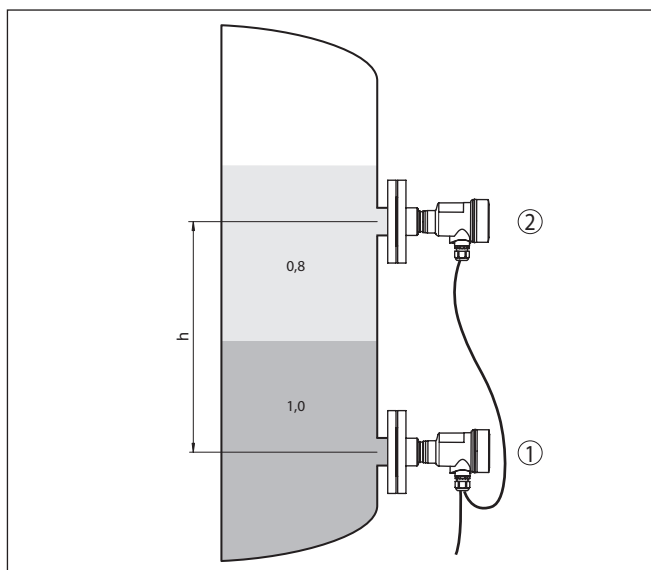


Рис. 10: Измерительная схема для измерения межфазного уровня, h = расстояние между двумя точками измерения

- 1 VEGABAR 81, ведущее устройство
- 2 VEGABAR 81, ведомое устройство

Измерение межфазного уровня возможно как в открытой, так и в закрытой емкости.

4.8 Измерение плотности

Измерительная схема

Условия для работающего измерения:

- Емкость с переменным уровнем
- Точки измерения на наибольшем возможном расстоянии друг от друга
- Уровень всегда выше верхней точки измерения

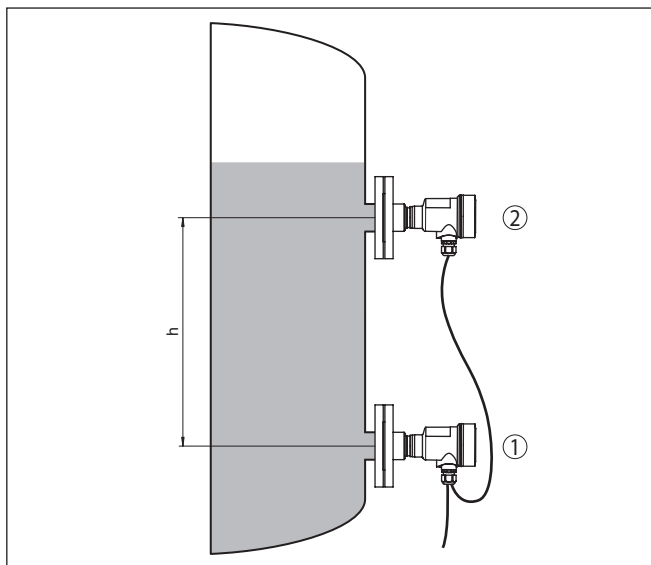


Рис. 11: Измерительная схема для измерения плотности, h = расстояние между двумя точками измерения

- 1 VEGABAR 81, ведущее устройство
- 2 VEGABAR 81, ведомое устройство

Монтажное расстояние h между двумя датчиками должно составлять не менее 10 %, а лучше 20 %, от конечного значения измерительного диапазона датчика. Большее расстояние повышает точность измерения плотности.

Малые изменения в плотности производят также только малые изменения в разности давлений. Поэтому нужно выбирать подходящий диапазон измерения.

Измерение плотности возможно как в открытой, так и в закрытой емкости.

4.9 Измерение уровня с компенсацией плотности

Измерительная схема

Соблюдайте следующие указания по измерительной схеме:

- Ведущее устройство монтировать ниже уровня Min.
- Ведомое устройство монтировать выше ведущего устройства.
- Оба датчика монтировать в удалении от потока загрузки или выпуска и так, чтобы они были защищены от импульсов давления при работе мешалок.

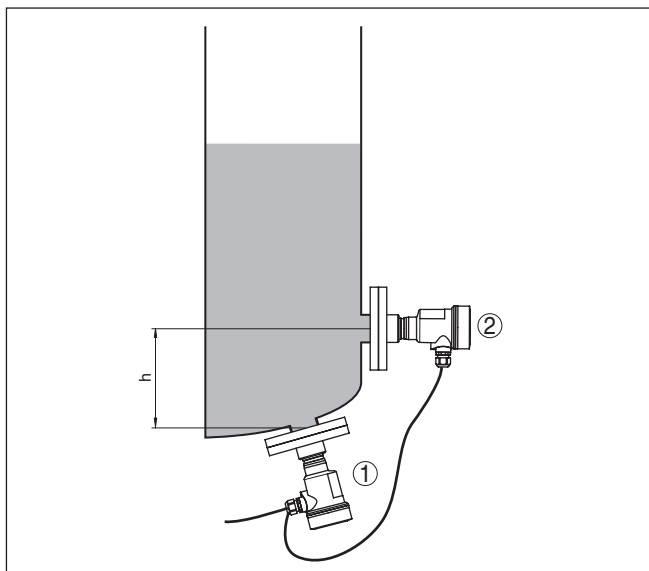


Рис. 12: Измерительная схема для измерения уровня с компенсацией плотности, h = расстояние между двумя точками измерения

- 1 VEGABAR 81, ведущее устройство
- 2 VEGABAR 81, ведомое устройство

Монтажное расстояние h между двумя датчиками должно составлять не менее 10 %, а лучше 20 %, от конечного значения измерительного диапазона датчика. Большее расстояние повышает точность компенсации плотности.

Измерение уровня с компенсацией плотности начинается с сохраненным значением плотности 1 кг/дм^3 . Как только оба датчика будут покрыты продуктом, это значение заменится рассчитанным значением плотности. Компенсация плотности означает, что значение уровня в единицах высоты и значения установки не изменяются при изменяющейся плотности.

Измерение уровня с компенсацией плотности возможно только в открытых емкостях, а т.е. емкостях не под давлением.

4.10 Выносной корпус

Состав

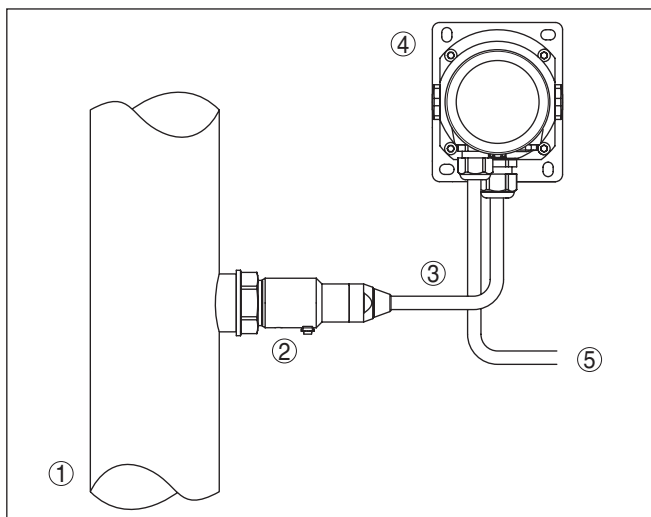


Рис. 13: Расположение рабочего узла и выносного корпуса

- 1 Трубопровод
- 2 Рабочий узел
- 3 Соединительная линия между рабочим узлом и выносным корпусом
- 4 Выносной корпус
- 5 Сигнальный кабель

5 Подключение к источнику питания

5.1 Подготовка к подключению

Указания по безопасности

Основные указания по безопасности:

- Электрическое подключение на месте эксплуатации должно производиться только обученным и допущенным квалифицированным персоналом.
- Если возможны перенапряжения, установить защиту от перенапряжений



Внимание!

Соединять или отсоединять только в состоянии не под напряжением.

Питание

Питание и передача сигнала осуществляются по четырехпроводному экранированному соединительному кабелю от ведущего датчика.

Данные для этой сигнальной цепи см. в гл. "Технические данные".

Соединительный кабель

Устройство подключается посредством поставляемого в комплекте четырехпроводного экранированного кабеля или равноценного кабеля, обеспечиваемого пользователем. Подробную информацию о соединительном кабеле см. в гл. "Технические данные".

Для обеспечения уплотнительного действия кабельного ввода (степени защиты IP), используйте кабельный ввод, подходящий для диаметра кабеля.

Экранирование кабеля и заземление

Экран кабеля между ведущим и ведомым устройствами с обеих сторон подключить к потенциалу земли. Для этого в датчике экран подключается непосредственно к внутренней клемме заземления. Внешняя клемма заземления на корпусе должна быть низкоомно соединена с потенциалом земли.

Кабельные вводы

Метрическая резьба

В случае корпусов устройств с метрической резьбой отверстий под кабельные вводы, кабельные вводы ввертываются на заводе. Кабельные вводы закрыты пластиковыми заглушками для защиты при транспортировке.



Примечание:

Перед выполнением электрического подключения эти заглушки необходимо снять.

Резьба NPT

У устройств, корпус которых имеет отверстия под кабельные вводы с самоуплотняющимися резьбами NPT, при поставке с завода кабельные вводы могут быть не установлены. Поэтому для защиты при транспортировке свободные отверстия

под кабельные вводы закрыты красными пылезащитными колпачками.



Примечание:

Перед вводом в эксплуатацию эти защитные колпачки должны быть заменены сертифицированными кабельными вводами или подходящими заглушками.

В случае пластикового корпуса кабельный ввод NPT или стальной кабелепровод должны вворачиваться в резьбовую вставку без смазки.

Максимальный момент затяжки для всех корпусов см. в гл. " *Технические данные*".

5.2 Подключение

Техника подключения

Подключение к ведущему устройству выполняется через пружинные клеммы в корпусе. Для подключения используйте поставляемый в комплекте готовый кабель. Жесткие провода и гибкие провода с гильзами на концах вставляются прямо в отверстия клемм.

В случае гибких проводов без конечных гильз, чтобы открыть отверстие клеммы, нужно слегка нажать на вершину клеммы маленькой отверткой, после удаления отвертки клеммы снова закроются.



Информация:

Клеммный блок является съемным и может быть удален с электроники. Для этого нужно маленькой отверткой поддеть и вытащить клеммный блок. При установке клеммного блока назад должен быть слышен звук защелкивания.

Макс. сечение проводов см. " *Технические данные - Электромеханические данные*".

Порядок подключения

Выполнить следующее:

1. Отвинтить крышку корпуса.
2. Ослабить накидную гайку кабельного ввода и вынуть заглушку.
3. Удалить прикл. 10 см обкладки кабеля и зачистить концы проводов прикл. на 1 см либо использовать поставляемый в комплекте кабель
4. Вставить кабель в датчик через кабельный ввод.



Рис. 14: Подключение: шаги 5 и 6

5. Концы проводов вставить в контакты в соответствии со схемой подключения.
6. Слегка потянув за провода, проверить надежность их закрепления в контактах
7. Экран подключить к внутренней клемме заземления, а внешнюю клемму заземления соединить с выравниванием потенциалов.
8. Туго затянуть гайку кабельного ввода. Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
9. Вывернуть заглушку из корпуса ведущего устройства и ввернуть поставляемый в комплекте кабельный ввод.
10. Кабель подключить к ведущему устройству, см. шаги с 3 по 8.
11. Завинтить крышку корпуса.

Электрическое подключение выполнено.

5.3 Однокамерный корпус



Рисунок ниже действителен для исполнения без взрывозащиты, исполнения с искробезопасной цепью (Ex ia) и исполнения со взрывонепроницаемой оболочкой (Ex d ia).

Отсек электроники и подключения

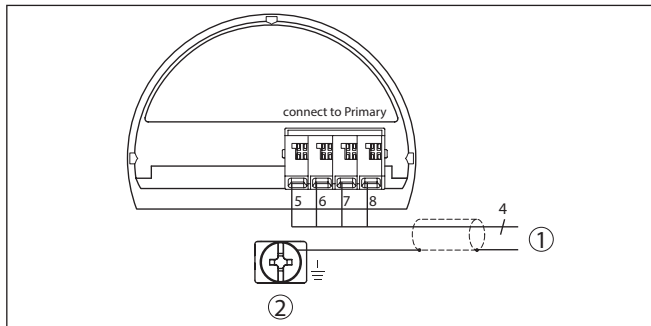


Рис. 15: Схема подключения VEGABAR 81 как ведомого устройства

1 К ведущему устройству

2 Клемма заземления для подключения экрана кабеля ²⁾

5.4 Выносной корпус при исполнении IP68 (25 bar)

Общий обзор

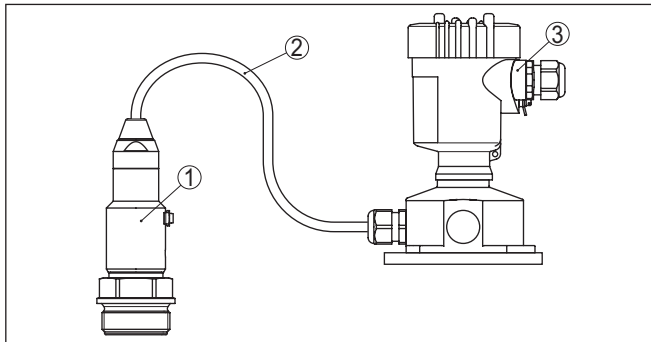


Рис. 16: VEGABAR 81 в исполнении IP68, 25 bar, с осевым выводом кабеля и выносным корпусом

1 Чувствительный элемент

2 Соединительный кабель

3 Выносной корпус

²⁾ Сюда подключить экран, клемму заземления на внешней стороне корпуса соединить с "землей" в соответствии с действующими нормами. Обе клеммы гальванически связаны.

Отсек электроники и подключения для питания

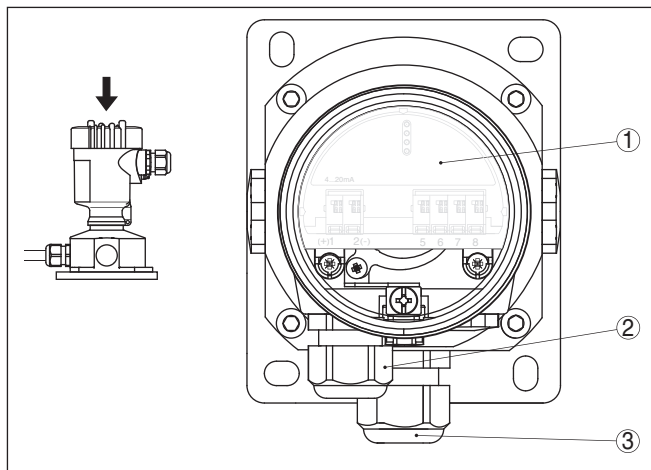


Рис. 17: Отсек электроники и подключения

- 1 Блок электроники
- 2 Кабельный ввод для источника питания
- 3 Кабельный ввод для соединительного кабеля чувствительного элемента

Клеммный отсек в цоколе корпуса

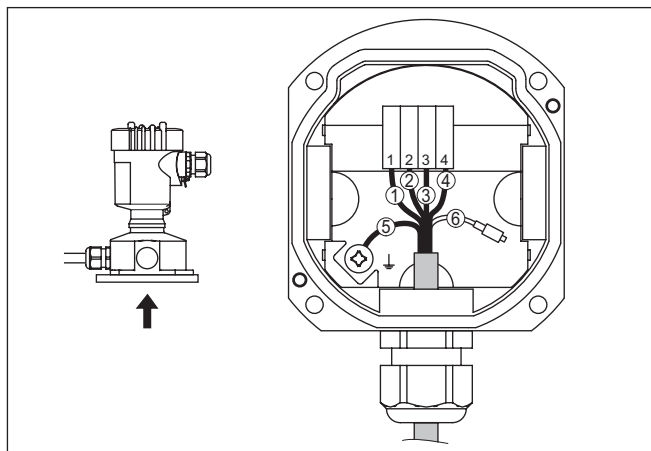


Рис. 18: Подключение рабочего узла в цоколе корпуса

- 1 Желтый
- 2 Белый
- 3 Красный
- 4 Черный
- 5 Экранирование
- 6 Капилляр для выравнивания давления

Отсек электроники и подключения

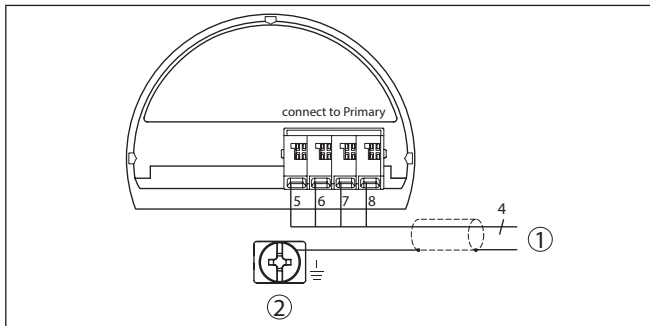


Рис. 19: Схема подключения VEGABAR 81 как ведомого устройства

- 1 К ведущему устройству
- 2 Клемма заземления для подключения экрана кабеля ³⁾

5.5 Пример подключения

Пример подключения - электронное дифференциальное давление

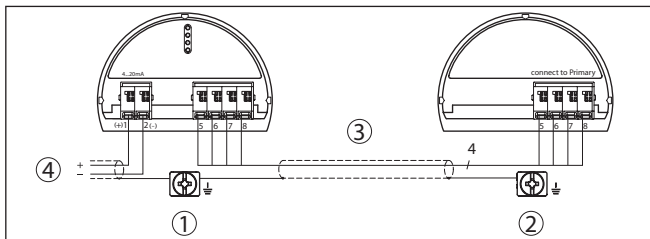


Рис. 20: Пример подключения - электронное дифференциальное давление

- 1 Ведущее устройство
- 2 Ведомое устройство
- 3 Соединительный кабель
- 4 Токовая цепь питания и сигнала ведущего устройства

Соединение между ведущим и ведомым устройствами выполняется согласно таблице ниже:


Ведущее устройство	Ведомое устройство
Клемма 5	Клемма 5
Клемма 6	Клемма 6
Клемма 7	Клемма 7
Клемма 8	Клемма 8

³⁾ Сюда подключить экран, клемму заземления на внешней стороне корпуса соединить с "землей" в соответствии с действующими нормами. Обе клеммы гальванически связаны.

6 Начальная установка с помощью модуля индикации и настройки

6.1 Параметрирование - Расширенная настройка

 
Для мест измерения с усложненными условиями применения можно выполнить "*Расширенную настройку*".



Быстрый пуск
Расширенная настройка

Главное меню

 Главное меню разделено на пять зон со следующими функциями:



Начальная установка
Дисплей
Диагностика
Доп. настройки
Инфо

Начальная установка: обозначение места измерения, выбор применения, единиц, коррекция положения, установка рабочего диапазона, выход сигнала

Дисплей: выбор языка, настройки индикации измеренных значений, подсветка

 
Диагностика: сведения о статусе устройства, указатель пиковых значений, надежность измерения, моделирование

Доп. настройки: PIN, дата/время, сброс, функция копирования


Инфо: имя устройства, версия аппаратного и программного обеспечения, дата заводской установки, особенности датчика

Для установки оптимальных параметров измерения необходимо, последовательно выбирая пункты в меню "*Начальная установка*", ввести соответствующие значения.

Доступны следующие пункты меню:



 Начальная установка
Имя места измер.
Применение
Единицы
Коррекция положения
Установка



Начальная установка
Демпфирование
Токовый выход
Блокировать настройку

Имя места измер.

В следующих параграфах подробно описаны пункты меню "*Начальная установка*" для электронного измерения дифференциального давления. Описанные функции действуют в зависимости от выбранного применения.



Информация:

Другие пункты меню "*Начальная установка*", а также меню "*Дисплей*", "*Диагностика*", "*Дополнительные настройки*" и "*Инфо*" описаны в руководстве по эксплуатации соответствующего ведущего устройства.

Применение

6.1.1 Начальная установка

В этом пункте меню активируйте/деактивируйте ведомое устройство для электронного дифференциального давления и выберите применение.


VEGABAR 81 в соединении с ведомым устройством может применяться для измерения дифференциального давления, расхода, плотности и уровня раздела фаз. Заводская установка - измерение дифференциального давления. Переключение выполняется через операционное меню.

Если **подключено** ведомое устройство, подтвердите это выбором "Активировать".



Примечание:


Для индикации применений в электронном измерении дифференциального давления необходимо, чтобы было активировано ведомое устройство.

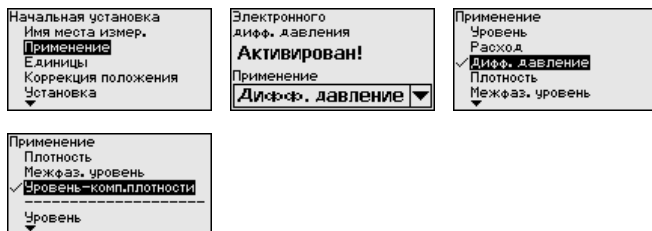

После ввода необходимых параметров сохранить установку нажатием **[OK]** и с помощью клавиш **[ESC]** и **[->]** перейти к следующему пункту меню.

Единицы

 В этом пункте меню задаются единицы для "Установка Min./нуля" и "Установки Max./диапазона", а также статическое давление.



Если для установки измерения уровня задаются единицы высоты, то затем потребуется дополнительно ввести плотность измеряемой среды.

Дополнительно задаются единицы в меню "Пиковые значения температуры".

После ввода необходимых параметров сохранить установку нажатием **[OK]** и с помощью клавиш **[ESC]** и **[->]** перейти к следующему пункту меню.

Коррекция положения

Монтажное положение устройства, особенно в случае систем с изолирующей диафрагмой, может вызвать смещение измеренного значения. Коррекция положения компенсирует это смещение. При выполнении коррекции положения текущее измеренное значение принимается автоматически. В случае


ячеек на относительное давление, дополнительно коррекция может быть выполнена вручную.

В случае комбинации ведущего и ведомого устройств для коррекции положения имеются следующие возможности:

- Автоматическая коррекция для обоих датчиков
- Ручная коррекция для ведущего (дифференциальное давление)
- Ручная коррекция для ведомого (статическое давление)

Для комбинации ведущего/ведомого устройств при применении "Измерение уровня с компенсацией плотности" для коррекции положения имеются следующие возможности:

- Автоматическая коррекция для ведущего (уровень)
- Ручная коррекция для ведущего (уровень)

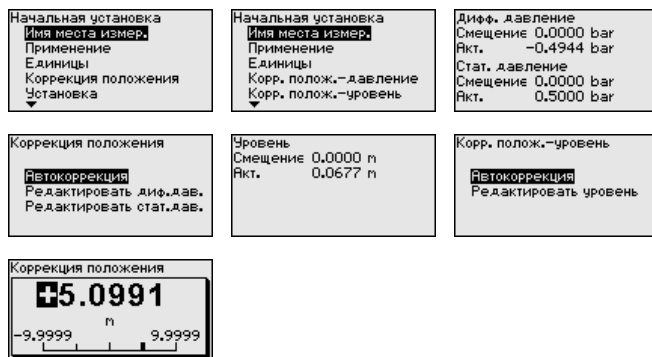

При автоматической коррекции положения, в качестве значения коррекции принимается текущее измеренное значение. Такое измеренное значение не должно быть сфальсифицировано покрытием продуктом или статическим давлением.

При ручной коррекции положения, значение смещения задается пользователем. Для этого выберите функцию "Редактировать" и введите желаемое значение.

Сохранить ввод нажатием **[OK]** и клавишами **[ESC]** и **[->]** перейти к следующему пункту меню.

Когда коррекция положения выполнена, текущее измеренное значение скорректировано до 0. Значение коррекции показано на дисплее с обратным знаком как значение смещения.

Коррекцию положения можно повторять любое число раз.

Установка

VEGABAR 81 всегда измеряет давление, независимо от параметра процесса, выбранного в меню "Применение". Чтобы выбранный параметр процесса выдавался правильно, нужно задать соответствующие значения для 0 % и 100 % выходного сигнала (выполнить установку).

В случае применения "Уровень" для установки вводится гидростатическое давление, например, при полной и пустой емкости. Избыточное давление будет регистрироваться

ведомым устройством и автоматически компенсироваться, см. следующий пример:

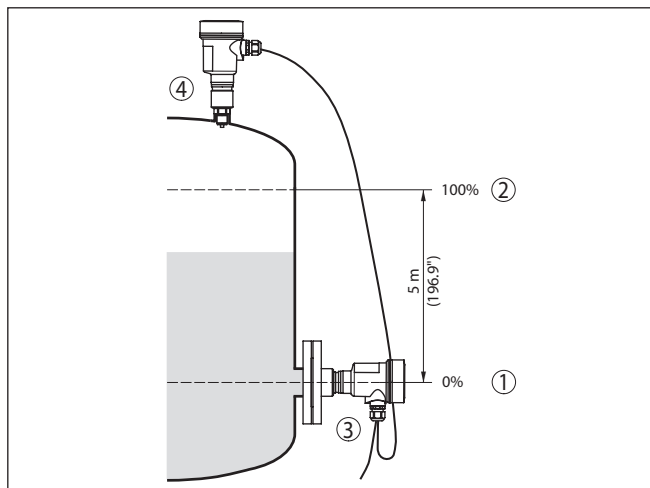


Рис. 21: Пример параметрирования: Установка Min./Max. для измерения уровня

- 1 Уровню Min. = 0 % соответствует 0,0 mbar
- 2 Уровню Max. = 100 % соответствует 490,5 mbar
- 3 VEGABAR 81, ведущее устройство
- 4 VEGABAR 81, ведомое устройство

Если эти значения неизвестны, то установку можно выполнить, например, с уровнями 10 % и 90 %. Исходя из этих данных, затем рассчитывается собственно высота уровня.

Для установки Min./Max. фактический уровень не имеет значения: такая настройка всегда осуществляется без изменения уровня и может проводиться еще до монтажа прибора на месте измерения.



Примечание:

Если интервалы установки превышены, то введенное значение не будет принято. Редактирование можно отменить клавишей **[ESC]** или исправить значение в пределах интервала установки.

Для остальных измеряемых параметров процесса, например давления процесса, разности давлений или расхода, установка выполняется в соответствующем порядке.

Установка Min - уровень

Выполнить следующее:

1. Клавишей "[->]" выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей "[->]" выбрать меню "Установка", затем "Установка Min" и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение (например 10 %) и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения давления.
4. Ввести соответствующее значение давления для уровня Min. (например 0 mbar).
5. Сохранить установку нажатием **[OK]** и клавишами **[ESC]** и **[->]** перейти к установке Max.

Установка Min выполнена.

Если установка выполняется с заполнением емкости, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

Установка Max - уровень Выполнить следующее:

1. Клавишей **[->]** выбрать пункт меню Установка Max и подтвердить нажатием **[OK]**.



 
2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение (например 90 %) и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения давления.
4. Ввести значение давления, соответствующее процентному значению для полной емкости (например 900 mbar).
5. Сохранить установку нажатием **[OK]**

Установка Max выполнена.

Если установка выполняется с заполнением емкости, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

Установка Min для измерения расхода Выполнить следующее:

1. Клавишей **[->]** выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей **[->]** выбрать пункт меню "Установка Min" и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию значения mbar, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое значение mbar и сохранить нажатием **[OK]**.
4. Клавишами **[ESC]** и **[->]** перейти к установке диапазона

При расходе в двух направлениях (двунаправленном), возможно также отрицательное дифференциальное давление. Тогда для установки Min. должно быть задано максимальное отрицательное давление. Для линеаризации, соответственно, нужно выбрать "двунаправленный" или "двунаправленный, с извлечением корня", см. пункт меню "Линеаризация".

Установка Min выполнена.

Если установка выполняется с давлением, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

Установка Max для измерения расхода

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[->]** выбрать пункт меню Установка Max и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию значения mbar, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое значение mbar и сохранить нажатием **[OK]**.

 
Установка Max выполнена.

Если установка выполняется с давлением, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

Установка нуля для дифференциального давления

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[->]** выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей **[->]** выбрать пункт меню "Установка нуля" и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию значения mbar, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое значение mbar и сохранить нажатием **[OK]**.
4. Клавишами **[ESC]** и **[->]** перейти к установке диапазона

Установка нуля выполнена.

**Информация:**

 
Установка нуля сдвигает значение установки диапазона. Измерительный интервал, т.е. разность значений установки нуля и диапазона, не изменяется.

Если установка выполняется с давлением, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

**Установка диапазона
для дифференциально-
го давления**

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[>]** выбрать пункт меню Установка диапазона и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию значения mbar, клавишей **[>]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое значение mbar и сохранить нажатием **[OK]**.

 
Установка диапазона выполнена.

Если установка выполняется с давлением, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

**Расстояние для измерения
плотности**

Выполнить следующее:

- В меню "Начальная установка" клавишей **[>]** выбрать пункт "Установка" и подтвердить нажатием **[OK]**. Теперь пункт меню "Расстояние" подтвердить нажатием **[OK]**.




- Клавишей **[OK]** перейти к редактированию значения расстояния между датчиками, клавишей **[>]** поставить курсор на редактируемую позицию.
- Клавишей **[+]** установить значение расстояния и сохранить нажатием **[OK]**.

Ввод расстояния выполнен.

**Установка Min для измерения
плотности**

Выполнить следующее:

 1. Клавишей **[>]** выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей **[>]** выбрать пункт меню "Установка Min" и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[>]** поставить курсор на редактируемую позицию.

3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения плотности.
4. Задать соответствующую процентному значению минимальную плотность.
5. Сохранить установку нажатием **[OK]** и клавишами **[ESC]** и **[->]** перейти к установке Max.

Установка Min для плотности выполнена.

Установка Max для измерения плотности

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[->]** выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей **[->]** выбрать пункт меню **Установка Max** и подтвердить нажатием **[OK]**.



 
2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения плотности.
4. Задать соответствующую процентному значению максимальную плотность.

Установка Max для плотности выполнена.

Расстояние для измерения межфазного уровня

Выполнить следующее:

1. В меню **"Начальная установка"** клавишей **[->]** выбрать пункт **"Установка"** и подтвердить нажатием **[OK]**. Теперь пункт меню **"Расстояние"** подтвердить нажатием **[OK]**.




2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию значения расстояния между датчиками, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить значение расстояния и сохранить нажатием **[OK]**.

Ввод расстояния выполнен.

Установка Min для межфазного уровня

Выполнить следующее:

 1. Клавишей **[->]** выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей **[->]** выбрать пункт меню **Установка Min** и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения высоты.
4. Задать соответствующую процентному значению минимальную высоту межфазного уровня.
5. Сохранить установку нажатием **[OK]** и клавишами **[ESC]** и **[->]** перейти к установке Max.

Установка Min для межфазного уровня выполнена.

Установка Max для межфазного уровня

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[->]** выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей **[->]** выбрать пункт меню **Установка Max** и подтвердить нажатием **[OK]**.



 
2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения высоты.
4. Задать соответствующую процентному значению максимальную высоту межфазного уровня.

Установка Max для межфазного уровня выполнена.

Расстояние для измерения уровня с компенсацией плотности

Выполнить следующее:

- В меню **Начальная установка** клавишей **[->]** выбрать пункт **Установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Теперь пункт меню **Расстояние** подтвердить нажатием **[OK]**.





- Клавишей **[OK]** перейти к редактированию значения расстояния между датчиками, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
- Клавишей **[+]** установить значение расстояния и сохранить нажатием **[OK]**.

Ввод расстояния выполнен.

Установка Min. для измерения уровня с компенсацией плотности

Выполнить следующее:

  1. Клавишей "[->]" выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей **[->]** выбрать меню "Установка", затем "Установка Min" и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение (например 0 %) и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на следующую позицию редактирования значения.
4. Ввести соответствующее значение для уровня Min. (например 0 m).
5. Сохранить установку нажатием **[OK]** и клавишами **[ESC]** и **[->]** перейти к установке Max.

 
 
Установка Min выполнена.

Если установка выполняется с заполнением емкости, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

Установка Max. для измерения уровня с компенсацией плотности

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[->]** выбрать пункт меню Установка Max и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение (например 100 %) и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на следующую позицию редактирования значения.
4. Ввести значение, соответствующее процентному значению для полной емкости (например 10 m).
5. Сохранить установку нажатием **[OK]**

Установка Max выполнена.

Если установка выполняется с заполнением емкости, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

Линеаризация

Линеаризация требуется в тех случаях, когда измеряемая величина процесса возрастает нелинейно с измеренным значением, например при измерении расхода через дифференциальное давление или объема через уровень заполнения. Для этих случаев заложены соответствующие кривые линеаризации, задающие отношение между процентным измеренным значением и измеряемой величиной процесса. Линеаризация действует для индикации измеренных значений и для токового выхода.



При измерении расхода и выборе опции "линейный", индикация и выход (процентное значение/ток) будут линейными к "дифференциальному давлению". Такой выход может подаваться, например, в вычислитель расхода.

При измерении расхода и выборе опции "с извлечением корня", индикация и выход (процентное значение/ток) будут линейными к "расходу".⁴⁾

При расходе в двух направлениях (двухнаправленном), возможно также отрицательное дифференциальное давление, что должно быть учтено уже при выполнении "Установки Min." для расхода.



 
Осторожно!

При применении датчика в системе защиты от переполнения по WHG необходимо учитывать следующее:

Если выбрана кривая линеаризации, измерительный сигнал более не будет обязательно линейным по отношению к уровню заполнения. Это следует учитывать, особенно при установке точки переключения предельного сигнализатора.

AI FB1


Многочисленные функции параметрирования Function Block 1 (FB1) подразделены на отдельные подменю.



AI FB1 - Channel

В меню "Channel" задается входной сигнал для дальнейшей обработки в AI FB 1.

 В качестве входных сигналов могут быть выбраны выходные значения блока преобразователя (TB).




⁴⁾ Устройство, исходя из приблизительно постоянной температуры и статического давления, вычисляет с извлечением корня расход из измеренного давления.

6.1.2 Дисплей

Индیکیруемое значение 1 и 2 - 4 ... 20 mА

 
В этом меню определяется, какое измеренное значение будет индیکیроваться на дисплее.



Заводская установка индیکیруемого значения "*Дифференциальное давление*".

Формат индикации 1 и 2

 
В этом меню задается, с каким числом знаков после запятой измеренное значение будет индیکیроваться на дисплее.



Заводская установка формата индикации "*Автоматически*".

Индیکیруемое значение 1 и 2 - шинные системы

 
В этом меню определяется, какое измеренное значение будет индیکیроваться на дисплее.



Заводская установка индیکیруемого значения "*Дифференциальное давление*".

Формат индикации 1 и 2

 В этом меню задается, с каким числом знаков после запятой измеренное значение будет индیکیроваться на дисплее.




Заводская установка формата индикации "*Автоматически*".

6.1.3 Диагностика

Пиковое значение давления

В датчике сохраняются минимальное и максимальное измеренные значения для дифференциального давления и статического давления. Оба эти значения индیکیруются через меню "*Пиковые значения давления*".

 В следующем окне можно выполнить отдельный сброс каждого из указателей пиковых значений.



Моделирование 4 ... 20 mA/HART

Данное меню позволяет моделировать измеренные значения, с помощью чего проверяется канал передачи сигнала, например через подключенное устройство индикации или входную карту системы управления.



Выберите желаемую величину для моделирования и задайте желаемое числовое значение.

Чтобы деактивировать моделирование, нажмите клавишу **[ESC]** и подтвердите сообщение "Деактивировать моделирование" клавишей **[OK]**.



Осторожно!

При выполнении моделирования моделируемое значение выдается как токовое значение 4 ... 20 mA и как цифровой сигнал HART. В рамках функции Asset Management выдается сообщение о статусе "Maintenance (Требуется обслуживание)".



Примечание:

Без деактивирования вручную, датчик завершит моделирование автоматически через 60 минут.

Моделирование - шинные системы

Данное меню позволяет моделировать измеренные значения, с помощью чего проверяется канал передачи сигнала, например через подключенное устройство индикации или входную карту системы управления.



Выберите желаемую величину для моделирования и задайте желаемое числовое значение.

Чтобы деактивировать моделирование, нажмите клавишу **[ESC]** и подтвердите сообщение "Деактивировать моделирование" клавишей **[OK]**.



Осторожно!

В ходе моделирования моделируемое значение выдается как цифровой сигнал. В рамках функции управления состоянием выдается сообщение о статусе "Maintenance".




Примечание:

Без деактивирования вручную, датчик завершит моделирование автоматически через 60 минут.

6.1.4 Доп. настройки

Токовый выход 1 и 2 (Величина)

В пункте меню "Токовый выход - величина" задается, какая измеряемая величина будет выдаваться через токовый выход.

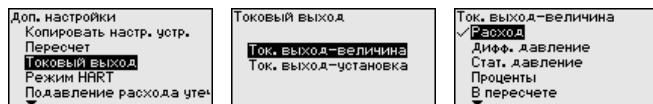


В зависимости от выбранного применения, возможен следующий выбор:

- Расход
- Высота межфазного уровня
- Плотность
- Дифференциальное давление
- Статическое давление
- Проценты
- В пересчете
- Проценты линеаризованные
- Температура измерительной ячейки (керамическая измерительная ячейка)
- Температура электроники

Характеристики сужающего устройства

В этом меню задаются единицы для сужающего устройства, а также выбирается массовый или объемный расход.

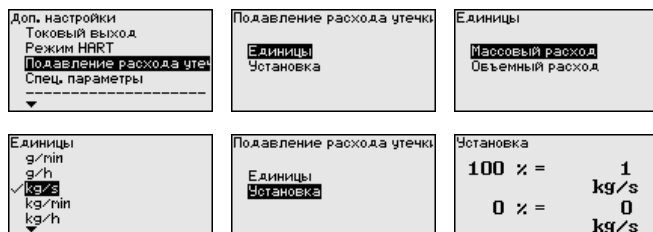

Далее выполняется установка объемного или массового расхода при 0 % и 100 %.

Устройство автоматически суммирует расход в выбранных единицах. При соответствующей установке и двунаправленной линеаризации, расход считается как положительный, так и отрицательный.

6.2 Обзор меню

В следующих таблицах представлено операционное меню для данного устройства. Доступные пункты меню и значения могут зависеть от исполнения устройства или применения.

**Примечание:**

Дальнейшие пункты меню см. в руководство по эксплуатации ведущего устройства.

Начальная установка

Пункт меню	Параметр	Заводская установка
Имя места измерения	19 буквенно-цифровых знаков/специальных символов	Датчик
Применение	Применение	Уровень
	Ведомое устройство для электронного дифференциального давления	Деактивировано
Единицы	Единицы установки	mbar (при номинальных измерительных диапазонах ≤ 400 mbar) bar (при номинальных измерительных диапазонах ≥ 1 bar)
	Статическое давление	bar
Коррекция положения		0,00 bar
Установка	Расстояние (для плотности и межфазы)	1,00 m
	Установка нуля/Min.	0,00 bar 0,00 %
	Установка диапазона/Max.	Номинальный диапазон измерения, bar 100,00 %
Демпфирование	Время интеграции	0,0 s
Линеаризация	Линейная, Горизонтальный цилиндр, ... определяется пользователем)	Линейная
Токовый выход	Ток. выход - режим	Выходная характеристика 4 ... 20 mA Состояние при неисправности $\leq 3,6$ mA
	Ток. выход - Min./Max	3,8 mA 20,5 mA
Блокировать настройку	Блокировано, Деблокировано	Последняя установка

Дисплей

Пункт меню	Заводская установка
Язык меню	В зависимости от спецификации заказа
Индیکیруемое значение 1	Токовый выход в %
Индیکیруемое значение 2	Керамическая измерительная ячейка: Температура измерительной ячейки в °C Металлическая измерительная ячейка: Температура электроники в °C
Формат индикации	Число знаков после запятой автоматически
Освещение	Включено

Диагностика

Пункт меню	Параметр	Заводская установка
Статус устройства		-
Пиковые значения	Давление	Текущее измеренное значение давления
Пик. значения температуры	Температура	Текущая температура измерительной ячейки и электроники
Моделирование	Давление, проценты, сигнальный выход, линеаризованные проценты, температура измерительной ячейки, температура электроники	-

Доп. настройки

Пункт меню	Параметр	Заводская установка
Дата/Время		Текущая дата/текущее время
Сброс	Состояние при поставке, базовые установки	
Копировать установки устройства	Считывать из датчика, записывать в датчик	
Пересчет	Величина пересчета	Объем в l
	Формат пересчета	0 % соответствует 0 l 100 % соответствует 0 l
Токовый выход	Токовый выход - величина	Lin.-проценты - Уровень
	Ток. выход - установка	0 ... 100 % соответствует 4 ... 20 mA
Режим HART		Адрес 0

Пункт меню	Параметр	Заводская установка
Сужающее устройство	Единица	m³/s
	Установка	0,00 % соответствует 0,00 m³/s 100,00 %, 1 m³/c
Специальные параметры	Service-Login	не сбрасывается

Инфо

Пункт меню	Параметр
Имя устройства	VEGABAR 81
Исполнение устройства	Версия аппаратного и программного обеспечения
Дата заводской калибровки	Дата
Особенности датчика	Заказные особенности

7 Диагностика, управление имуществом (Asset Management) и сервис

7.1 Содержание в исправности

Обслуживание

При использовании по назначению и нормальной эксплуатации особое обслуживание не требуется.

Меры против налипания

Налипание продукта на мембрану может повлиять на результат измерения. В зависимости от датчика и условий применения, следует принять соответствующие меры для предупреждения сильного налипания, а особенно затвердевания продукта на мембране.

Очистка

Также очистка способствует тому, чтобы были видны маркировки и табличка устройства.

При этом нужно учитывать следующее:

- Использовать только такие чистящие средства, которые не будут оказывать разрушающее действие на корпус, табличку устройства и уплотнения.
- Применять только такие методы очистки, которые соответствуют степени защиты прибора.

7.2 Устранение неисправностей

Состояние при неисправностях

Лицо, эксплуатирующее устройство, должно принять соответствующие меры для устранения возникших неисправностей.

Устранение неисправностей

Первые меры:

- Обработка сообщений об ошибках
- Проверка выходного сигнала
- Обработка ошибок измерения

Дополнительные возможности диагностики доступны через настроечное приложение на смартфоне/планшете или через ПО RASTware и подходящий DTM на ПК/ноутбуке. Во многих случаях посредством диагностики можно установить и устранить причины неисправностей.

Действия после устранения неисправностей

В зависимости от причины неисправности и принятых мер, настройки, описанные в гл. "Начальная установка", нужно выполнить снова либо проверить их достоверность и полноту.

24-часовая сервисная горячая линия

Если указанные меры не дают результата, в экстренных случаях звоните на сервисную горячую линию VEGA по тел. **+49 1805 858550**.

Горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю.

Консультации по горячей линии даются на английском языке. Консультации бесплатные (без учета платы за телефонный звонок).

7.3 Замена блока электроники

Дефектный блок электроники может быть заменен самим пользователем на блок идентичного типа.



Для Ex-применений могут применяться только устройства и блоки электроники с соответствующей маркировкой взрывозащиты.

Запасной блок электроники можно заказать через соответствующее представительство производителя.

7.4 Замена рабочего узла у исполнения IP68 (25 bar)

У исполнения IP68 (25 bar) рабочий узел может быть заменен самим пользователем на месте применения. Соединительный кабель и выносной корпус могут быть сохранены.

Необходимый инструмент:

- Торцовый шестигранный ключ (размер 2)



Осторожно!

Замену можно производить только в обесточенном состоянии.



Для применения во взрывоопасных зонах должна использоваться сменная часть с соответствующей маркировкой по взрывозащите.



Осторожно!

При замене внутренняя сторона частей должна быть защищена от грязи и влажности.

Для замены выполнить следующее:

1. Торцовым шестигранным ключом ослабить стопорный винт
2. Кабельный узел осторожно снять с рабочего узла

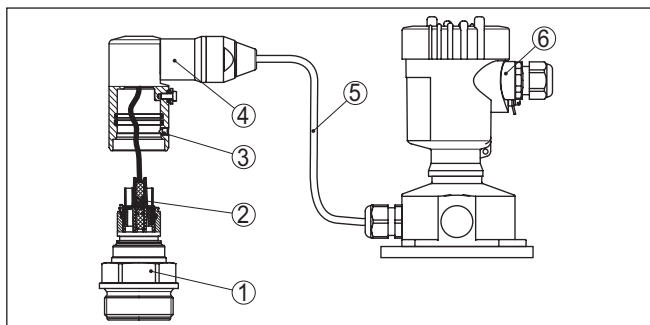


Рис. 22: VEGABAR 81 в исполнении IP68, 25 bar, с боковым выводом кабеля и выносным корпусом

- 1 Рабочий узел
- 2 Штекерный разъем
- 3 Стопорный винт
- 4 Кабельный узел
- 5 Соединительный кабель
- 6 Выносной корпус

3. Отсоединить штекерный соединитель
 4. Смонтировать новый рабочий узел на месте измерения
 5. Снова соединить штекерный соединитель
 6. Кабельный узел вставить в рабочий узел и повернуть в желаемое положение
 7. Торцовым шестигранным ключом затянуть стопорный винт
- Замена выполнена.

7.5 Действия при необходимости ремонта

Формуляр для возврата устройства на ремонт и описание процедуры можно найти в разделе загрузок на нашей домашней странице. Заполнение такого формуляра поможет быстро и без дополнительных запросов произвести ремонт.

При необходимости ремонта выполнить следующее:

- Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора
- Прибор очистить и упаковать для транспортировки
- Заполненный формуляр и имеющиеся данные безопасности прикрепить снаружи на упаковку
- Адрес для обратной доставки можно узнать у нашего представителя в вашем регионе. Наши региональные представительства см. на нашей домашней странице.

8 Демонтаж

8.1 Порядок демонтажа

**Внимание!**

При наличии опасных рабочих условий (емкость или трубопровод под давлением, высокая температура, агрессивный или ядовитый продукт и т.п.), демонтаж следует выполнять с соблюдением соответствующих норм техники безопасности.

Выполнить действия, описанные в п. "Монтаж" и "Подключение к источнику питания", в обратном порядке.

8.2 Утилизация

Устройство состоит из перерабатываемых материалов. Конструкция прибора позволяет легко отделить блок электроники.

Директива WEEE

Данное устройство не подлежит действию директивы EU-WEEE. В соответствии с параграфом 2 этой директивы, ее действие не распространяется на электрические и электронные устройства, если они являются частью другого устройства, которое не подлежит действию этой директивы. Таковыми являются, в том числе, стационарные промышленные установки.

Для утилизации устройство следует направлять прямо на специализированное перерабатывающее предприятие, не используя для этого коммунальные пункты сбора мусора.

При невозможности утилизировать устройство самостоятельно, обращайтесь к изготовителю.

9 Приложение

9.1 Технические данные

Указание для сертифицированных устройств

Для сертифицированных устройств (например с Ex-сертификацией) действуют технические данные, приведенные в соответствующих "Указаниях по безопасности" в комплекте поставки. Такие данные, например для условий применения или напряжения питания, могут отличаться от указанных здесь данных.

Все сертификационные документы можно загрузить с нашей домашней страницы.

Материалы и вес

Контактирующие с продуктом материалы

Присоединение к процессу	316L
Мембрана	316L, сплав C276 (2.4819), сплав C22 (2.4602), сплав 400 (2.4360), тантал, титан, 316L с покрытием ECTFE, 1.4435 с золотым покрытием (25 µm)
Уплотнение для присоединения к процессу (в комплекте поставки)	
– Резьба G½ (EN 837), G1½ (DIN 3852-A)	Klingsil C-4400

Материалы для применения на пищевых продуктах

Чистота обработки поверхности гигиенических типов присоединений, типично	$R_a < 0,8 \mu m$
Уплотнение под монтажной планкой 316L при разрешении на применение 3A	EPDM

Не контактирующие с продуктом материалы

Корпус	
– Пластиковый корпус	Пластик PBT (полиэстер)
– Алюминиевый корпус, литой под давлением	Литой под давлением алюминий AlSi10Mg, порошковое покрытие на основе полиэстера
– Корпус из нержавеющей стали	316L
– Кабельный ввод	РА, нержавеющая сталь, латунь
– Уплотнение кабельного ввода	NBR
– Транспортная заглушка кабельного ввода	РА
– Уплотнение между корпусом и крышкой корпуса	Силикон SI 850 R, NBR без силикона
– Смотровое окошко в крышке корпуса	Поликарбонат, вкл. в перечень UL746-C (при исполнении Ex d: стекло)
– Клемма заземления	316L
Выносной корпус	
– Корпус	Пластик PBT (полиэстер), 316L
– Цоколь, планка для настенного монтажа	Пластик PBT (полиэстер), 316L

– Уплотнение между цоколем и монтажной планкой	EPDM (несъемное)
Смотровое окошко в крышке корпуса	Поликарбонат (внесен в список UL-746-C), стекло ⁵⁾
Уплотнение крышки корпуса	Силикон SI 850 R, NBR без силикона
Клемма заземления	316Ti/316L
Соединительный кабель к ведущему устройству	PE, PUR
Вес	
Общий вес VEGABAR 81	прибл. 0,8 ... 8 кг (1.764 ... 17.64 lbs), в зависимости от присоединения и корпуса

Моменты затяжки

Макс. момент затяжки для резьбового присоединения	40 Nm (29.50 lbf ft)
Макс. момент затяжки для кабельных вводов NPT и кабелепроводной трубки	
– Пластиковый корпус	10 Nm (7.376 lbf ft)
– Корпус из алюминия или нержавеющей стали	50 Nm (36.88 lbf ft)

Входная величина - пьезорезистивная/тензометрическая измерительная ячейка

Данные приведены обзорно и зависят от измерительной ячейки. Возможны ограничения из-за материала и типа присоединения, а также выбранного типа давления. Действуют всегда данные, указанные на типовой табличке. ⁶⁾

Номинальный диапазон измерения и стойкость к перегрузке в бар/кПа

Номинальный диапазон измерения	Допустимая перегрузка	
	Максимальное давление	Минимальное давление
Избыточное давление		
0 ... +0,4 bar/0 ... +40 kPa	+1,2 bar/+120 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +1 bar/0 ... +100 kPa	+3 bar/+300 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +2,5 bar/0 ... +250 kPa	+7,5 bar/+750 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +5 bar/0 ... +250 kPa	+15 bar/+1500 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +10 bar/0 ... +1000 kPa	+30 bar/+3000 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +16 bar/0 ... +1600 kPa	+48 bar/+5000 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +25 bar/0 ... +2500 kPa	+75 bar/+7500 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +40 bar/0 ... +4000 kPa	+120 bar/+12 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +60 bar/0 ... +6000 kPa	+180 bar/+18 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +100 bar/0 ... +10 MPa	+200 bar/+20 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +160 bar/0 ... +10 MPa	+320 bar/+20 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +250 bar/0 ... +25 MPa	+500 bar/+20 MPa	-1 bar/-100 kPa

⁵⁾ Стекло (у корпуса из алюминия или из нержавеющей стали точного литья)

⁶⁾ Данные по устойчивости к перегрузке действительные при нормальной температуре

Номинальный диапазон измерения	Допустимая перегрузка	
	Максимальное давление	Минимальное давление
0 ... +400 bar/0 ... +40 MPa	+800 bar/+80 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +600 bar/0 ... +60 MPa	+1200 bar/+120 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +1000 bar/0 ... +100 MPa	+1500 bar/+150 MPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... 0 bar/-100 ... 0 kPa	+3 bar/+300 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +1,5 bar/-100 ... +150 kPa	+7,5 bar/+750 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +5 bar/-100 ... +500 kPa	+15 bar/+1500 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +10 bar/-100 ... +1000 kPa	+30 bar/+3000 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +25 bar/-100 ... +2500 kPa	+75 bar/+7500 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +40 bar/-100 ... +4000 kPa	+120 bar/+12 MPa	-1 bar/-100 kPa
-0,2 ... +0,2 bar/-20 ... +20 kPa	+1,2 bar/+120 kPa	-1 bar/-100 kPa
-0,5 ... +0,5 bar/-50 ... +50 kPa	+3 bar/+300 kPa	-1 bar/-100 kPa
Абсолютное давление		
0 ... 1 bar/0 ... 100 kPa	3 bar/300 kPa	0 bar abs.
0 ... 2,5 bar/0 ... 250 kPa	7,5 bar/750 kPa	0 bar abs.
0 ... 5 bar/0 ... 500 kPa	15 bar/1500 kPa	0 bar abs.
0 ... 10 bar/0 ... 1000 kPa	30 bar/3000 kPa	0 bar abs.
0 ... 16 bar/0 ... 1600 kPa	50 bar/5000 kPa	0 bar abs.
0 ... 25 bar/0 ... 2500 kPa	75 bar/+7500 kPa	0 bar abs.
0 ... 40 bar/0 ... 4000 kPa	120 bar/+12 MPa	0 bar abs.

Диапазоны установки:

Данные относительно номинального измерительного диапазона, значения давления меньше -1 bar установить нельзя

Уровень (Установка Min./Max.)

- Процентное значение -10 ... 110 %
- Значение давления -120 ... 120 %

Расход (Установка Min./Max.)

- Процентное значение 0 или 100 % фиксированно
- Значение давления -120 ... 120 %

Дифференциальное давление (Установка нуля/диапазона)

- Zero -95 ... +95 %
- Span -120 ... +120 %

Плотность (Установка Min./Max.)

- Процентное значение -10 ... 100 %
- Значение плотности соответственно измерительным диапазонам, в kg/dm³

Межфаза (Установка Min./Max.)

- Процентное значение -10 ... 100 %
- Значение высоты соответственно измерительным диапазонам, в m

Макс. допустимое изменение измерительного диапазона (Turn Down) Без ограничения (рекомендуется 20 : 1)

Динамическая характеристика выхода

Динамические параметры, в зависимости от среды и температуры

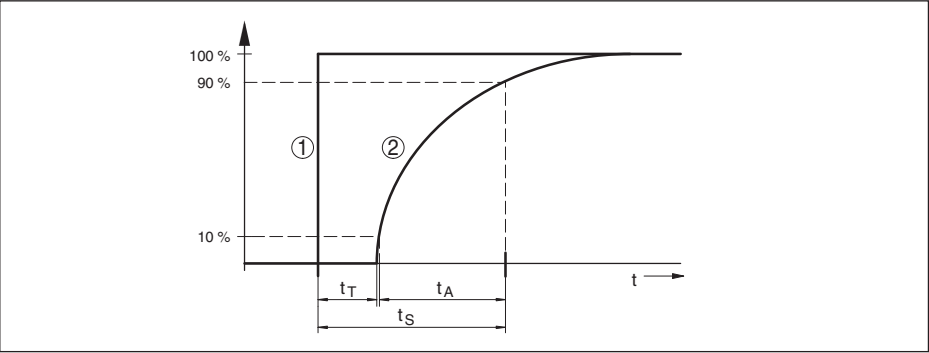


Рис. 23: Скачкообразное изменение параметров процесса. t_T : время нечувствительности; t_A : время нарастания; t_S : время реакции на скачкообразное изменение

- 1 Параметр процесса
- 2 Выходной сигнал

	VEGABAR 81	VEGABAR 81 - IP68 (25 bar)
Время нечувствительности	≤ 25 ms	≤ 50 ms
Время нарастания (10 ... 90 %)	≤ 55 ms	≤ 150 ms
Время реакции на скачок (ti: 0 s, 10 ... 90 %)	≤ 80 ms	≤ 200 ms

К этому нужно добавить время реакции изолирующей диафрагмы. Оно варьируется в пределах от < 1 s для исполнений с компактной диафрагмой до нескольких секунд для исполнений с капиллярами.

Пример: Фланцевая изолирующая диафрагма DN 80, силиконовое заполняющее масло KN 2.2, длина капилляра 10 м, диапазон измерения 1 bar

Температура процесса	Время реакции
+40 °C (+104 °F)	прибл. 1,5 с
+20 °C (+58 °F)	прибл. 3 с
-20 °C (-4 °F)	прибл. 11 с

Демпфирование (63 % входной величины) 0 ... 999 с, устанавливается через меню "Демпфирование"

Нормальные условия и влияющие величины (по DIN EN 60770-1)

Нормальные условия по DIN EN 61298-1

– Температура	+18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
– Относительная влажность воздуха	45 ... 75 %
– Давление воздуха	860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psi)

Определение характеристики Установка граничной точки по IEC 61298-2

Характеристика Линейная

Базовое монтажное положение Вертикальное, мембрана смотрит вниз

Влияние монтажного положения В зависимости от исполнения изолирующей диафрагмы

Погрешность на токовом выходе < ±150 µA

вследствие сильных высокочастотных электромагнитных полей в пределах EN 61326-1

Погрешность измерения (по IEC 60770-1)

Turn down (TD) - это отношение номинального диапазона измерения/установленного диапазона измерения.

Класс точности	Нелинейность, гистерезис и неоповторяемость при TD от 1 : 1 до 5 : 1	Нелинейность, гистерезис и неоповторяемость при TD > 5 : 1
0,2 %	< 0,2 %	< 0,04 % x TD

Влияние температуры измеряемой среды

Термическое изменение нулевого сигнала и выходного диапазона

Turn down (TD) - это отношение номинального диапазона измерения/установленного диапазона измерения.

Средний температурный коэффициент	В компенсированном температурном диапазоне 10 ... +70 °C (+50 ... +158 °F)	Вне пределов компенсированного температурного диапазона
Изменение диапазона 1 : 1	< 0,05 %/10 K	тип. < 0,05 %/10 K
Turn down 1 : 1 до 5 : 1	< 0,1 %/10 K	-
Turn down до 10 : 1	< 0,15 %/10 K	-

Доп. температурное влияние через изолирующую диафрагму

Приведены ориентировочные данные для мембраны из нержавеющей стали 316L и силиконового масла в качестве заполняющей жидкости. Действительные значения зависят от диаметра, материала и толщины мембраны, а также от заполняющей жидкости. Такие данные предоставляются по запросу.

Температурный коэффициент мембраны в mbar/10 K

– Фланец DN 50 PN 40, форма C, DIN 2501	1,2 mbar/10 K
– Фланец DN 80 PN 40, форма C, DIN 2501	0,25 mbar/10 K

- Фланец DN 80 PN 40, форма C, 1,34 mbar/10 K
DIN 2501 с тубусом 50 мм
- Фланец 2" 150 lbs RF, ASME B16.5 1,2 mbar/10 K
- Фланец 3" 150 lbs RF, ASME B16.5 0,25 mbar/10 K
- Фланец 3" 150 lbs RF, ASME B16.5 с тубусом 2" 1,34 mbar/10 K

Температурный коэффициент охлаждающего элемента (в зависимости от $\varnothing$ мембраны) 0,1 ... 1,5 mbar/10 K

Температурный коэффициент капилляра длиной 1 м (в зависимости от $\varnothing$ мембраны) 0,1 ... 15 mbar/10 K

Долговременная стабильность (соотв. DIN 16086)

Действительно для **цифрового** выхода сигнала (напр.: HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus), а также для **аналогового** токового выхода 4 ... 20 mA при базовых условиях. Данные относятся к установленному диапазону измерения. Изменение диапазона - Turn down (TD) - это отношение номинального диапазона измерения к установленному диапазону измерения.

Долговременная стабильность нулевого сигнала и выходного диапазона ⁷⁾ < (0,1 % x TD)/год

Условия процесса

Температура процесса (материал присоединения к процессу - нержавеющая сталь)

Уплотнение измерительной ячейки		Исполнение датчика	
		Стандартное	Расширенный диапазон температур ⁸⁾
FKM	VP2/A	-20 ... +130 °C (-4 ... +266 °F)	-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)
	A+P 70.16	-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)	-
	V70SW	-	-10 ... +150 °C (14 ... +302 °F)
EPDM	A+P 70.10-02	-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
	ET 7056	-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)	-
	E70Q	-	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
	Fluoraz SD890	-5 ... +130 °C (-22 ... +266 °F)	-
FFKM	Kalrez 6375	-20 ... +130 °C (-4 ... +266 °F)	-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)
	Perlast G74S	-15 ... +130 °C (-4 ... +266 °F)	-15 ... +150 °C (5 ... +302 °F)
	Perlast G75B	-15 ... +130 °C (-4 ... +266 °F)	-15 ... +150 °C (5 ... +302 °F)
	Perlast G92E	-15 ... +130 °C (-4 ... +266 °F)	-15 ... +150 °C (5 ... +302 °F)
	Chemraz 535	-30 ... +130 °C (-22 ... +266 °F)	-

⁷⁾ В зависимости от применяемой диафрагмы могут получаться также более высокие значения.

⁸⁾ Измерительная ячейка $\varnothing$ 28 мм

Температура процесса (материал присоединения к процессу - пластмасса)

Уплотнение измерительной ячейки		Температура процесса	
		Присоединение из PEEK ⁹⁾	Присоединение из PVDF ¹⁰⁾
FKM	VP2/A	-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) ¹¹⁾
	A+P 70.16		
EPDM	A+P 70.10-02	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)	
FFKM	Kalrez 6375	-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)	
	Perlast G74S		
	Perlast G75B	-15 ... +100 °C (5 ... +212 °F)	

Снижение номинальных параметров от температуры

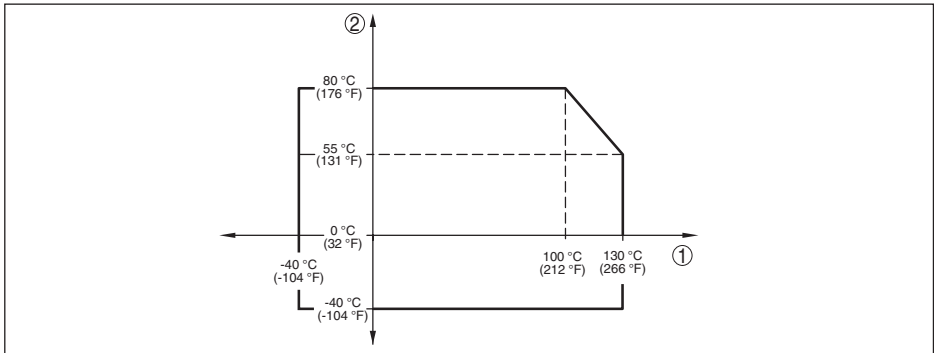


Рис. 24: Температурное снижение параметров VEGABAR 81, исполнение до +130 °C (+266 °F)

- 1 Температура процесса
2 Температура окружающей среды

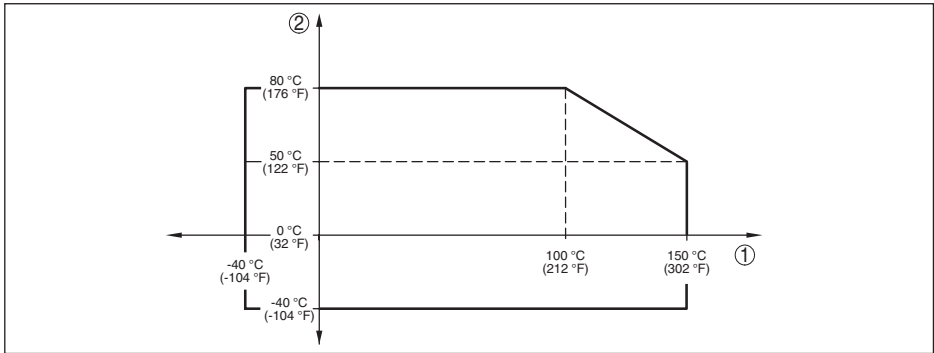


Рис. 25: Температурное снижение параметров VEGABAR 81, исполнение до +150 °C (+302 °F)

- 1 Температура процесса
2 Температура окружающей среды

⁹⁾ Макс. допустимое давление процесса: 30 бар
¹⁰⁾ Макс. допустимое давление процесса: 10 бар
¹¹⁾ Давления процесса > 5 бар: 20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Температура процесса SIP (SIP = Sterilization in place = стерилизация на месте)

Действительно для конфигурации устройства, применимой на паре, т.е. для исполнений с материалом уплотнения измерительной ячейки EPDM или FFKM (Perlast G74S).

Подача пара до 2 ч +150 °C (+302 °F)

Давление процесса

Допустимое давление процесса См. данные "process pressure" на типовом шильдике

Механическая нагрузка¹²⁾

Устойчивость к вибрации 4 g при 5 ... 200 Hz по EN 60068-2-6 (вибрация при резонансе)

Устойчивость к удару 50 g, 2,3 мс по EN 60068-2-27 (механический удар)¹³⁾

Условия окружающей среды

Исполнение	Температура окружающей среды	Температура хранения и транспортировки
Стандартное исполнение	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)	-60 ... +80 °C (-76 ... +176 °F)
Исполнение IP66/IP68 (1 bar)	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
Исполнение IP68 (25 bar), соединительный кабель PUR	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
Исполнение IP68 (25 bar), соединительный кабель PE	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Электромеханические данные - исполнение IP66/IP67 и IP66/IP68 (0,2 bar)¹⁴⁾

Варианты кабельного ввода

- Кабельный ввод M20 x 1,5; ½ NPT
- Кабельный ввод M20 x 1,5; ½ NPT (диаметр кабеля см. в таблице ниже)
- Заглушка M20 x 1,5; ½ NPT
- Колпачок ½ NPT

Материал кабельного ввода/уплотнительной вставки	Диаметр кабеля		
	5 ... 9 mm	6 ... 12 mm	7 ... 12 mm
PA/NBR	●	●	–
Латунь никелированная/NBR	●	●	–
Нержавеющая сталь/NBR	–	–	●

Сечение провода (пружинные клеммы)

- Одножильный провод, многожильный провод 0,2 ... 2,5 мм² (AWG 24 ... 14)
- Многожильный провод с гильзой 0,2 ... 1,5 мм² (AWG 24 ... 16)

¹²⁾ В зависимости от исполнения устройства.

¹³⁾ 2 g для исполнения устройства с 2-камерным корпусом из нержавеющей стали

¹⁴⁾ IP66/IP68 (0,2 bar) только при абсолютном давлении.

Электромеханические данные - исполнение IP68 (25 bar)

Соединительный кабель между чувствительным элементом и выносным корпусом, механические данные

– Состав	Провода, компенсация растягивающей нагрузки, капилляр для выравнивания давления, экранирующая оплетка, металлическая фольга, оболочка ¹⁵⁾
– Стандартная длина	5 m (16.40 ft)
– Макс. длина	180 m (590.5 ft)
– Мин. радиус изгиба при 25 °C/77 °F	25 mm (0.985 in)
– Диаметр	прибл. 8 мм (0.315 in)
– Материал	PE, PUR
– Цвет	Черный, голубой

Соединительный кабель между чувствительным элементом и выносным корпусом, электрические данные

– Сечение провода	0,5 мм ² (AWG 20)
– Сопротивление жилы	0,037 Ом/м (0.012 Ω/ft)

Интерфейс к ведущему устройству

Передача данных Цифровая (шина I²C)

Соединительные кабель между ведомым и ведущим, механические данные

– Состав	Провода, компенсация растягивающей нагрузки, экранирующая оплетка, металлическая фольга, оболочка
– Стандартная длина	5 m (16.40 ft)
– Макс. длина	25 m (82.02 ft)
– Мин. радиус изгиба (при 25 °C/77 °F)	25 mm (0.985 in)
– Диаметр	прибл. 8 мм (0.315 in), прибл. 6 мм (0.236 in)
– Материал	PE, PUR
– Цвет	Черный

Соединительные кабель между ведомым и ведущим, электрические данные

– Сечение провода	0,34 мм ² (AWG 22)
– Сопротивление жилы	< 0,05 Ω/м (0.015 Ω/ft)

Питание для всей системы через ведущее устройство

Рабочее напряжение

– U _{B min}	12 V DC
– U _{B min} с включенным освещением	16 V DC
– U _{B max}	в зависимости от сигнального выхода и исполнения ведущего устройства

¹⁵⁾ Капилляр для выравнивания давления, не для исполнения Ex d

Потенциальные связи и электрическая развязка в устройстве

Электроника	Не связана с потенциалом
Максимальное рабочее напряжение	500 V AC
Токопроводящее соединение	Между клеммой заземления и металлическим присоединением

Защитные меры

Материал корпуса	Исполнение	Степень защиты по IEC 60529	Степень защиты по NEMA
Пластик	Однокамерный	IP66/IP67	Type 4x
Алюминий		IP66/IP67	Type 4x
		IP66/IP68 (0,2 bar)	Type 6P
Нержавеющая сталь (электро-полированный)		IP66/IP67	Type 4x
		IP69K	-
Нержавеющая сталь (точно-е литье)		IP66/IP67	Type 4x
		IP66/IP68 (0,2 bar)	Type 6P
Нержавеющая сталь	Чувствительный элемент для выносного корпуса	IP68 (25 bar)	-

Высота над уровнем моря

- стандартно до 2000 м (6562 ft)
- с предвключенной защитой от напряжений на вращающемся устройстве до 5000 м (16404 ft)

Степень загрязнения ¹⁷⁾ 4

Класс защиты (IEC 61010-1) II

9.2 Размеры

На следующих чертежах показаны только н размерами можно также загрузить с сайта

озможных исполнений. Чертежи с через " Downloads" и" Drawings".

¹⁶⁾ Гальваническая развязка между электроникой и металлическими частями устройства

¹⁷⁾ При эксплуатации с исполненной степенью защиты оболочки.

Корпус

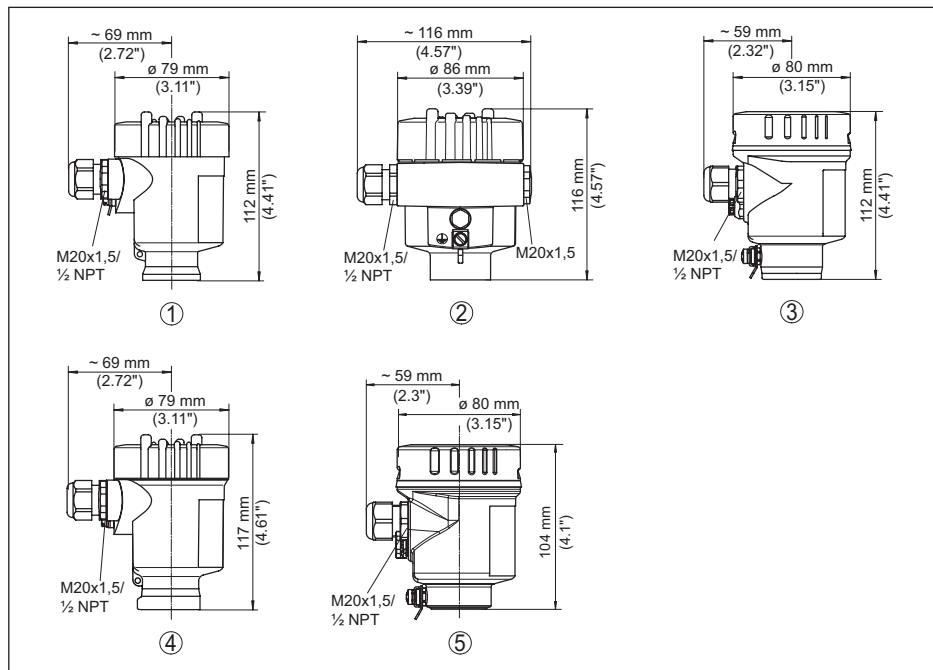


Рис. 26: Корпуса в исполнении IP66/IP67 и IP66/IP68 (0,2 bar), (с установленным модулем индикации и настройки корпус выше на 9 мм/0.35 in или 18 мм/0.71 in)

- 1 Пластик, 1-камерный (IP66/IP67)
- 2 Алюминий, 1-камерный
- 3 Нержавеющая сталь, 1-камерный (электрополир.)
- 4 Нержавеющая сталь, 1-камерный (точное литье)
- 5 Нержавеющая сталь, 1-камерный (электрополир.) IP69K

Выносной корпус при исполнении IP68

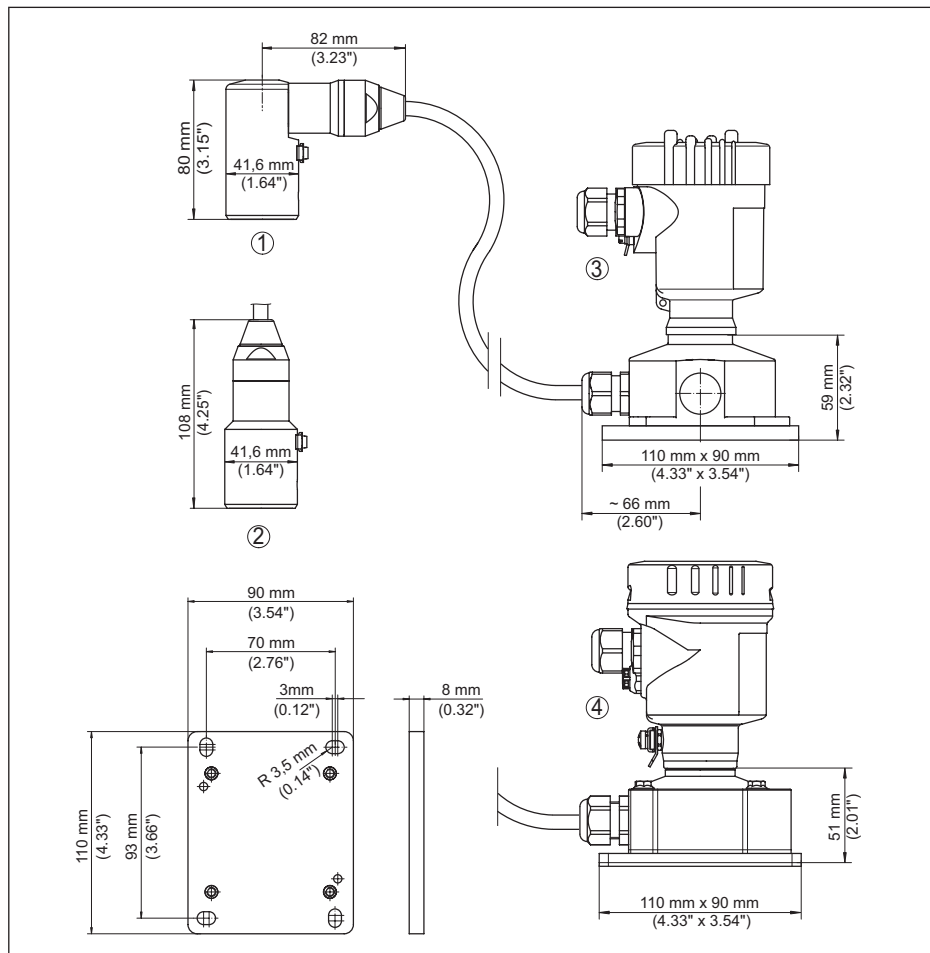


Рис. 27: VEGABAR 81, исполнение IP68 с выносным корпусом

- 1 Боковой вывод кабеля
- 2 Осевой вывод кабеля
- 3 Пластик, 1-камерный
- 4 Нержавеющая сталь, 1-камерный
- 5 Уплотнение 2 мм (0.079 in), (только с разрешением 3A)

VEGABAR 81, резьбовое присоединение

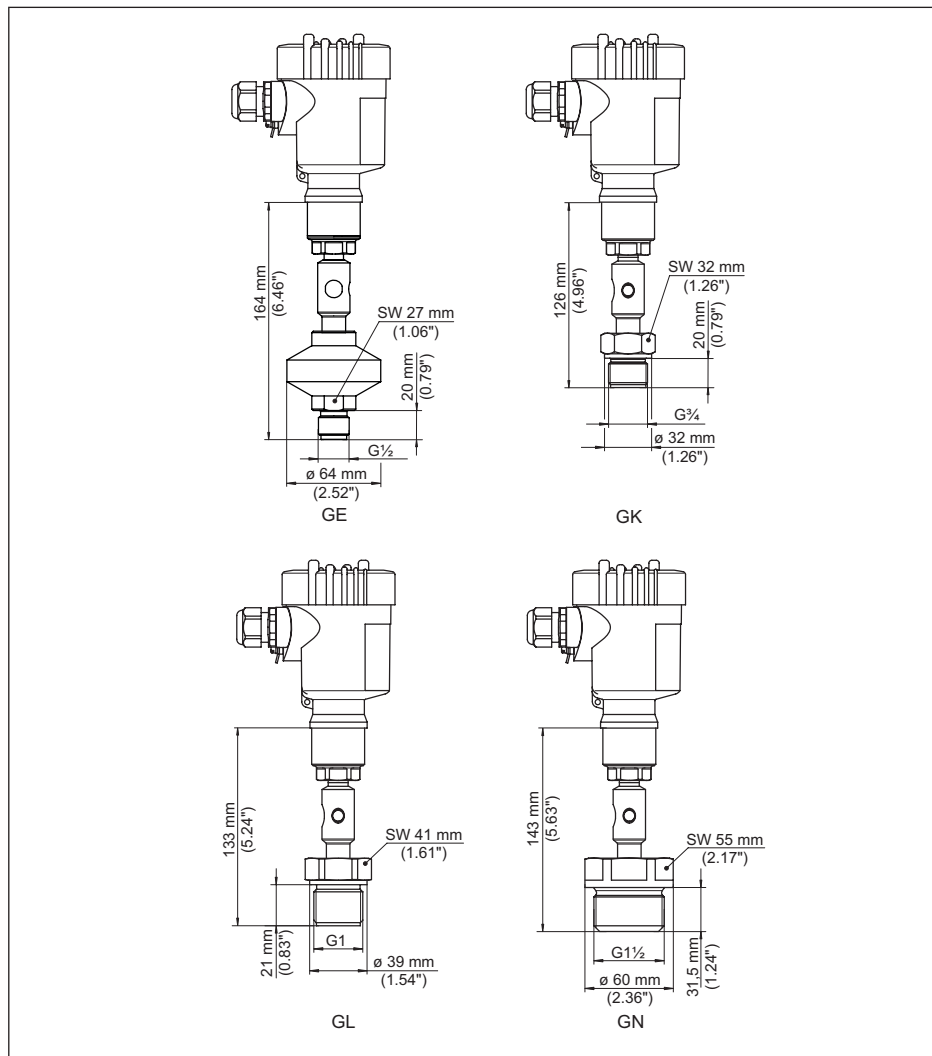


Рис. 28: VEGABAR 81, резьбовое присоединение

GE G $\frac{1}{2}$ A наружная PN 160, ISO 228-1; мембрана: внутри; > 105 °C с температурным адаптером

GK G $\frac{3}{4}$ A наружная PN 600, DIN 3852-E; мембрана: заподлицо

GL G1 A наружная PN 600, ISO 228-1; мембрана: заподлицо

GN G1 $\frac{1}{2}$ PN 600, DIN 3852-A; мембрана: заподлицо

VEGABAR 81 с трубчатой изолирующей диафрагмой


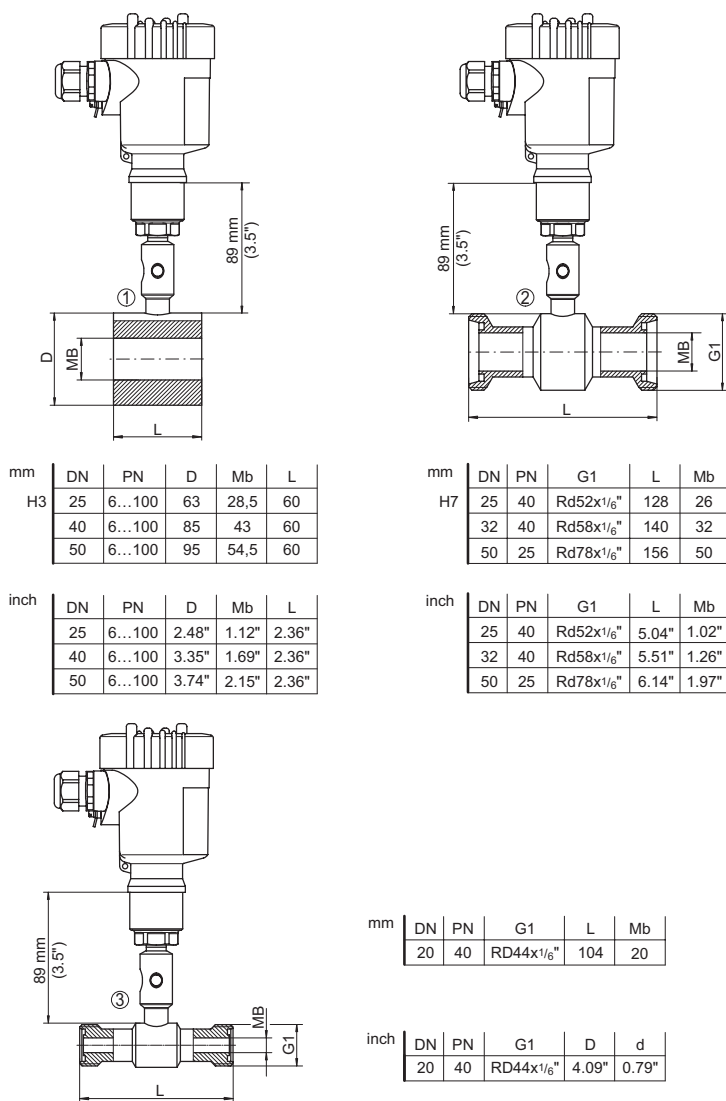


Рис. 29: VEGABAR 81 с трубчатой изолирующей диафрагмой

- 1 Трубчатая диафрагма для монтажа между фланцами
 2 Трубчатая изолирующая диафрагма по DIN 11851
 3 Трубчатая изолирующая диафрагма по DIN 11864-1

VEGABAR 81 - фланцевое присоединение, размеры в мм

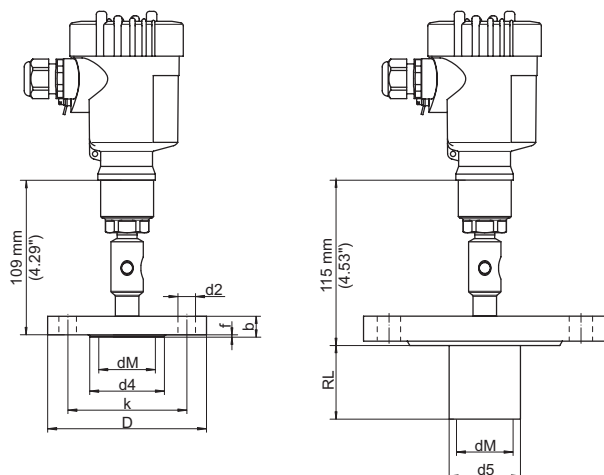


①	DN	PN	D	b	k	d2	d4	f	③	d5	④
	20	40	105	18	75	4 x ø14	58	2	-	-	-
HU	25	40	115	18	85	4 x ø14	68	2	-	-	32
NE	32	40	140	18	100	4 x ø18	78	2	-	-	-
I2	40	40	170	26	125	4 x ø22	88	2	-	-	45
I5	50	40	165	20	125	4 x ø18	102	2	-	-	60
NC	50	40	165	20	125	4 x ø18	102	2	50	48,3	45
ID	80	40	200	24	160	8 x ø18	138	2	-	-	90
IE	80	40	200	24	160	8 x ø18	138	2	200	76	72

②	"	lbs	D	b	k	d2	d4	f	③	d5	④
BW	1"	150	110	14,7	79,4	4 x ø16	51	2	-	-	-
CA	2"	150	150	19,5	120,7	4 x ø19	92	2	-	-	-
F3	2"	150	150	19,5	120,7	4 x ø20	92	2	50	48,3	47
CB	3"	150	190	24,3	152,4	4 x ø19	127	2	-	-	-

Рис. 30: VEGABAR 81 - фланцевое присоединение, размеры в мм

- 1 Фланцевое присоединение по DIN 2501
- 2 Фланцевое присоединение по ASME B16,5
- 3 В зависимости от спецификации заказа
- 4 Диаметр мембраны

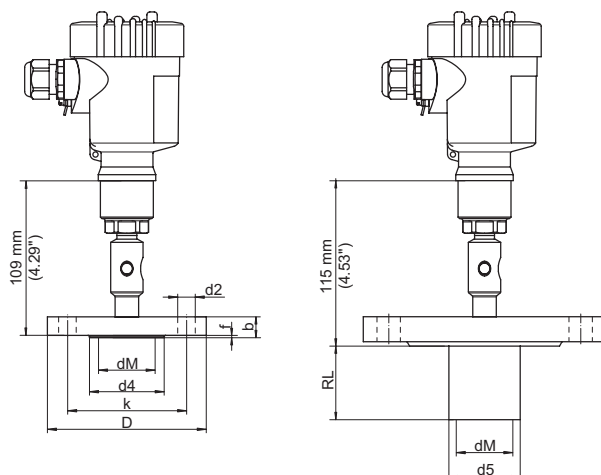VEGABAR 81 - фланцевое присоединение, размеры в дюймах

①	DN	PN	D	b	k	d2	d4	f	③	d5	④
	20	40	4.13"	0.71"	2.95"	4 x ø0.55"	2.28"	0.08"	-	-	-
HU	25	40	4.53"	0.71"	3.35"	4 x ø0.55"	2.68"	0.08"	-	-	1.26"
NE	32	40	5.51"	0.71"	3.94"	4 x ø0.71"	3.07"	0.08"	-	-	-
I2	40	40	6.69"	1.02"	4.92"	4 x ø0.87"	3.47"	0.08"	-	-	1.77"
I5	50	40	6.5"	0.79"	4.92"	4 x ø0.71"	4.02"	0.08"	-	-	2.36"
NC	50	40	6.5"	0.79"	4.92"	4 x ø0.71"	4.02"	0.08"	1.97"	1.9"	1.77"
ID	80	40	7.87"	0.95"	6.3"	8 x ø0.71"	5.43"	0.08"	-	-	3.54"
IE	80	40	7.87"	0.95"	6.3"	8 x ø0.71"	5.43"	0.08"	7.87"	2.99"	2.84"

②	"	lbs	D	b	k	d2	d4	f	③	d5	④
BW	1"	150	4.33"	0.58"	3.13"	4 x ø0.63"	2.01"	0.08"	-	-	-
CA	2"	150	5.91"	0.77"	4.75"	4 x ø0.75"	3.62"	0.08"	-	-	-
F3	2"	150	5.91"	0.77"	4.75"	4 x ø0.79"	3.62"	0.08"	2"	1.9"	1.85"
CB	3"	150	7.48"	0.96"	6"	4 x ø0.75"	5"	0.08"	-	-	-

Рис. 31: VEGABAR 81 - фланцевое присоединение, размеры в дюймах

- 1 Фланцевое присоединение по DIN 2501
- 2 Фланцевое присоединение по ASME B16.5
- 3 В зависимости от спецификации заказа
- 4 Диаметр мембраны

VEGABAR 81, фланцевые изолирующие диафрагмы и диафрагмы-ячейки с капиллярной линией

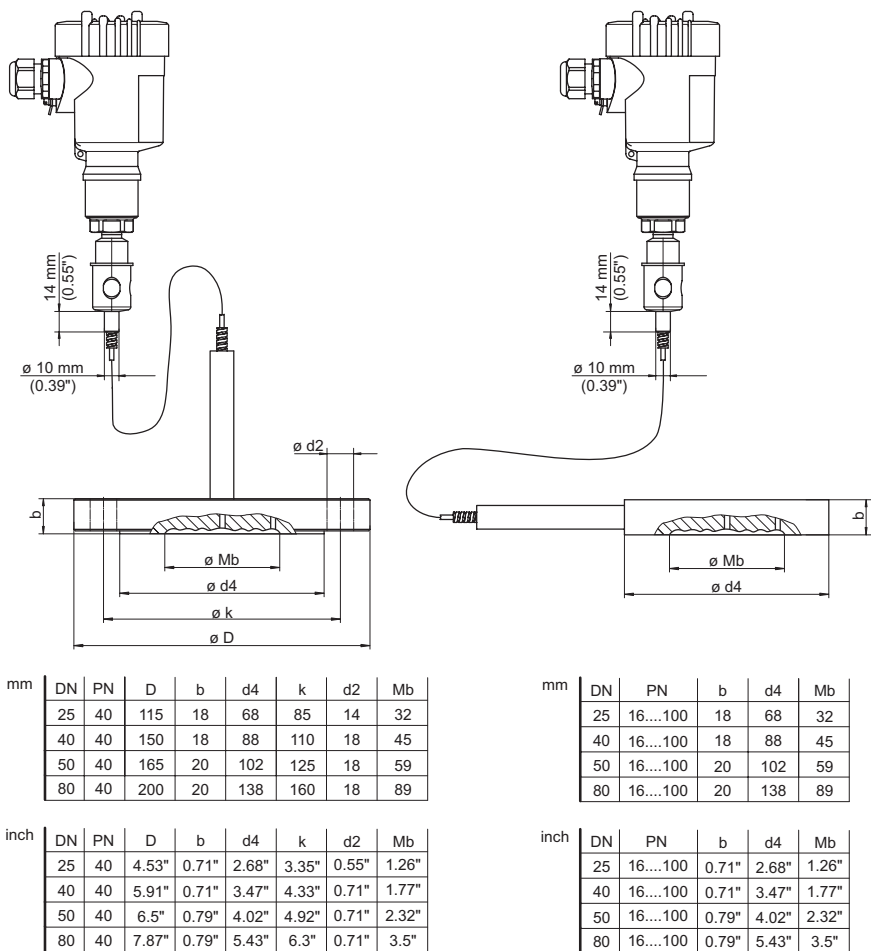


Рис. 32: VEGABAR 81, фланцевые изолирующие диафрагмы и диафрагмы-ячейки с капиллярной линией

- 1 Фланцевые изолирующие диафрагмы с капиллярной линией
- 2 Изолирующие диафрагмы-ячейки с капиллярной линией

9.3 Защита прав на интеллектуальную собственность

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站< .

9.4 Товарный знак

Все используемые фирменные марки, а также торговые и фирменные имена являются собственностью их законного владельца/автора.

INDEX

Symbole

Выравнивание давления 18

- Ex d 17
- Second Line of Defense 18
- Стандартное 17

Газонепроницаемая втулка ("вторая линия защиты") 18

Измерительная схема

- Измерение дифференциального давления 20
- Измерение межфазного уровня 21
- Измерение плотности 22
- Измерение уровня 20, 23

Коррекция положения 33

Линеаризация 42

Моделирование 44

Настройка индикации 43

Неисправность

- Устранение 49

Обслуживание 49

Пиковые значения 43

Подключение

- Порядок 27
- Техника 27

Применение на кислороде 16

Пример параметрирования 34

Принцип уплотнения 11

Ремонт 51

Сервисная горячая линия 49

Токовый выход 45

Установка 35, 36, 37, 38, 39, 40

- Единица 33
- Уровень 41

Устранение неисправностей 49

Характеристики сужающего устройства 45

Электрическое подключение 26

A

AI FB1 Function Block 42

C

Channel 42

VEGA

Дата печати:



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

<https://metrica-markt.ru/vega> || Эл. почта: info@metrica-markt.ru

Вся приведенная здесь информация о комплектности поставки, применении и условиях эксплуатации датчиков и систем обработки сигнала соответствует фактическим данным на момент.

Возможны изменения технических данных



45049-RU-210613